

**МЕГЕОН**

**345000**



# **ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТР КРУТИЩЕГО МОМЕНТА**



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....                                       | 2  |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....                                      | 2  |
| ВВЕДЕНИЕ.....   | 2  |
| ОСОБЕННОСТИ.....  | 2  |
| СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....                                     | 2  |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....                                | 3  |
| ВНЕШНИЙ ВИД .....   | 4  |
| ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....                                | 4  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....                                 | 4  |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ..... | 5  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК, РАБОТА С ПО.....                                | 6  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....                              | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                                 | 9  |
| УХОД И ХРАНЕНИЕ.....  | 9  |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ....                    | 10 |
| ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                                   | 10 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....  | 10 |

## СТАНДАРТЫ

**EAC CE RoHS**

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ  
ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
РУК

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 345000 – это цифровой динамометр крутящего момента.

Прибор предназначен для проверки и настройки электрического, пневматического и ручного динамометрического инструмента. Удобная и надежная конструкция, струбцина для крепления и широкие функциональные возможности прибора позволяют применять его для испытаний и измерений в исследовательских целях и промышленности. Подключение к ПК обеспечивает возможность ведения непрерывных измерений в течение длительного времени и использовать результаты для углублённого анализа.

## ОСОБЕННОСТИ

- thumb up Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
- thumb up Встроенный литий-ионный аккумулятор;
- thumb up Три единицы измерения крутящего момента;
- thumb up Настройка нижнего и верхнего порога;
- thumb up Память на 999 измерений;
- thumb up Функция фиксации пикового значения;
- thumb up Индикатор заряда батареи;
- thumb up USB-порт для подключения к ПК.

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения других приборов и инструмента, а также правильного и безопасного использования прибора соблюдайте следующие правила:

- Не работайте с прибором при повышенной влажности воздуха, скользкими или влажными руками.

- Если в прибор попала жидкость немедленно выключите и обесточьте прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, после стабилизации температуры, выдержать при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
  - Выключайте прибор при длительных перерывах между работой.
  - Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Периодически проверяйте корпус прибора на предмет трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
  - Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
  - При проведении измерений с использованием переходников, удлинителей и т.д. – периодически проверяйте их крепление и состояние.
  - Пользователи, допущенные к работе с данным прибором – должны быть ознакомлены с приемами и методами безопасной работы проверяемым инструментом.
    - Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента.
    - Перед измерением убедитесь, что оснастка надежно закреплена на датчике.
    - Категорически запрещено использовать оснастку с другими посадочными размерами или имеющую трещины, износ, отсутствие необходимых креплений и другие механические повреждения.
  - Зарядите аккумулятор, если на дисплее отображается индикатор разряженной батареи.
  - Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
  - Не прикладывайте к датчику прибора усилие большее, чем он рассчитан – это вызовет его повреждение.

## ● ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения динамометра крутящего момента МЕГЕОН рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, вмятин, а дополнительные аксессуары не повреждены.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше, или комплектация не соответствует заявленной в настоящем руководстве – верните прибор продавцу.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 Разъем для подключения зарядного устройства | 9 Кнопка <b>SET</b>    |
| 2 USB-порт для подключения к ПК               | 10 Кнопка <b>MEMO</b>  |
| 3 Индикатор <b>Up</b>                         | 11 Кнопка <b>UNIT</b>  |
| 4 Индикатор <b>Down</b>                       | 12 Кнопка <b>▲</b>     |
| 5 Индикатор <b>Power</b>                      | 13 Кнопка <b>▼</b>     |
| 6 Индикатор <b>Send</b>                       | 14 Кнопка <b>ZERO</b>  |
| 7 ЖК-дисплей                                  | 15 Кнопка <b>SEND</b>  |
| 8 Кнопка <b>&gt;Main</b>                      | 16 Кнопка <b>PEAK</b>  |
|   | 17 Кнопка <b>LED</b>   |
|   | 18 Адаптер             |
|   | 19 Интерфейсный кабель |



## ДИСПЛЕЙ

- 1 Значок режима измерений: «**Peak**», «**Auto Peak**» или «**Track**»;
- 2 Значок направления крутящего момента: по часовой стрелке «**C.W**» или против «**Inv.**»;
- 3 Значок уровня заряда аккумуляторной батареи;
- 4 Текущий номер ячейки памяти;
- 5 Единица измерения;
- 6 Поле вывода результата измерений



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте прибор. Установите измерительный блок на ровную твердую поверхность.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

Подключите зарядное устройство и включите его в сеть. При этом индикатор на передней панели **Power** засветится красным цветом. По завершении зарядки цвет индикатора поменяется на зеленый.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Для включения/отключения кратковременно нажмите кнопку **POWER** при этом индикатор **Power** загорится зеленым цветом.

### НАСТРОЙКА ПРИБОРА.

Для входа в меню установок прибора нажмите кнопку **SET**.

- Для переключения между параметрами кратковременно нажмите кнопку **SET**
- Для изменения параметра используйте кнопку **▲**, для перехода к следующему разряду - кнопку **▼**
- Назначение параметров приведено в таблице ниже.

| Параметр         | Описание  |
|------------------|---|
| 1 High Limit     | Установка верхнего порога срабатывания сигнализации.    |
| 2 Low Limit      | Установка нижнего порога срабатывания сигнализации.     |
| 3 Min Memory     | Порог сохранения данных в памяти в режиме «AutoPeak»    |
| 4 Min Peak Hold  | Порог отображения данных в режимах «Peak» и «AutoPeak». |
| 5 G              | Ускорение свободного падения (по умолчанию 9,800)       |
| 6 Peak Clr Time  | Время сброса пикового значения, с (макс. 60 с.)         |
| 7 Power Off Time | Время автоотключения, мин (макс. 120 мин)               |
| 8 Light Time     | Длительность работы подсветки дисплея, с (макс. 60 с.)  |

## ● ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

### ● УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Для включения/отключения подсветки кратковременно нажмите кнопку **LED**

### ● ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ.

Прибор поддерживает три единицы измерения: Н\*м (H.m), кгс\*см (kg.cm) и фунтсила\*дюйм (lb.in).

Для выбора требуемой единицы измерения нажмите кнопку **UNIT**. Выбранная единица будет отображаться в нижнем правом углу экрана.

### ● УСТАНОВКА НУЛЯ.

Для установки нулевого значения кратковременно нажмите кнопку **ZERO**.

### ● РАБОТА С ПАМЯТЬЮ.

#### Сохранение данных в памяти.

Сохранение результата в памяти устройства возможно только в режимах «Peak» и «Auto Peak».

#### Ручное сохранение данных.

Для ручного сохранения в памяти результата измерений нажмите кнопку **MEMO**. При этом на дисплее номер ячейки памяти увеличится на «1» и зафиксированное значение обнулено.

#### Автоматическое сохранение данных.

Для автоматического сохранения данных в памяти используя кнопку **PEAK** выберите режим «Auto Peak».

В меню установок установите порог «Min Memory», при превышении которого будут сохраняться данные и время обновления «Peak Clr Time».

#### Просмотр данных из памяти.

Для просмотра сохраненных данных в памяти нажмите кнопку **SEND** и используйте кнопки **▲** и **▼** выберите номер ячейки. Сохраненное значение будет отображаться в поле отображения.

#### Очистка содержимого памяти.

Для очистки памяти нажмите и удерживайте кнопку **ZERO** до звукового сигнала. При этом счетчик памяти будет обнулен.

## ● РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ.

Прибор поддерживает три режима измерений:

«Peak» - фиксация пикового значения.

«Auto Peak» - автоматическая фиксация пикового значения, сохранение в памяти и выполнение нового измерения через установленное время.

«Track» - непрерывное измерение.

Выбор режима измерения производится нажатием кнопки **PEAK**. Выбранный режим будет отображаться на дисплее.

## ● ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.

• Перед выполнением измерений убедитесь, что аккумулятор прибора заряжен.

• Подключите вал тестируемого устройства к валу динамометра.

• Для соединения испытуемого изделия с динамометром используйте стандартный удлинитель из набора инструментов размером 1/2' или подключите напрямую к адаптеру как указано на рисунке.

Присоединительный размер отверстия 12,7 мм.

• Выполните все необходимые установки

согласно указаниям раздела «Настройка прибора.»

• Выберите требуемый режим измерения.

• Подключите вал буфера к тестируемому устройству.

• Кратковременно включите тестируемое устройство.

• Считайте показания.



## ● ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Требования к компьютеру:

Свободный USB-порт.

Не менее 50МБ свободного места на диске

Операционная система: Windows 32/64 XP SP3 и поздние версии.

• Скопируйте папку с ПО, идущее в комплекте, на персональный компьютер.

• Подключите устройство используя кабель USB - USB (в комплекте) к ПК.

• Нажатием кнопки **POWER** включите прибор.

• Установите драйвера . Подключенное устройство будет определяться как виртуальный COM-порт.

## ● РАБОТА С ПО

### УСТАНОВИТЕ ДРАЙВЕРА.

Программное обеспечение необходимо запускать от имени администратора

• Запустите ПО. В окне выбора COM-порта выберите требуемый номер порта.

• Иллюстрация работы программы приведена ниже.

• Кликните по кнопке “**online**”. После успешного соединения ниже появится информация о приборе:

• Модель (**Model**).

• Единица измерения (**Unit**).


• Верхний и нижний лимиты (**Up limit** и **Down limit**).

Если устройство не распознано нажмите кнопку “**|| offline**” и смените номер порта.



• Повторите процедуру.

**⚠ ПО АВТОМАТИЧЕСКИ СЧИТЫВАЕТ ВСЕ ПРЕДУСТАНОВКИ ИЗ ПРИБОРА.**

• После соединения на экране отобразится следующее:

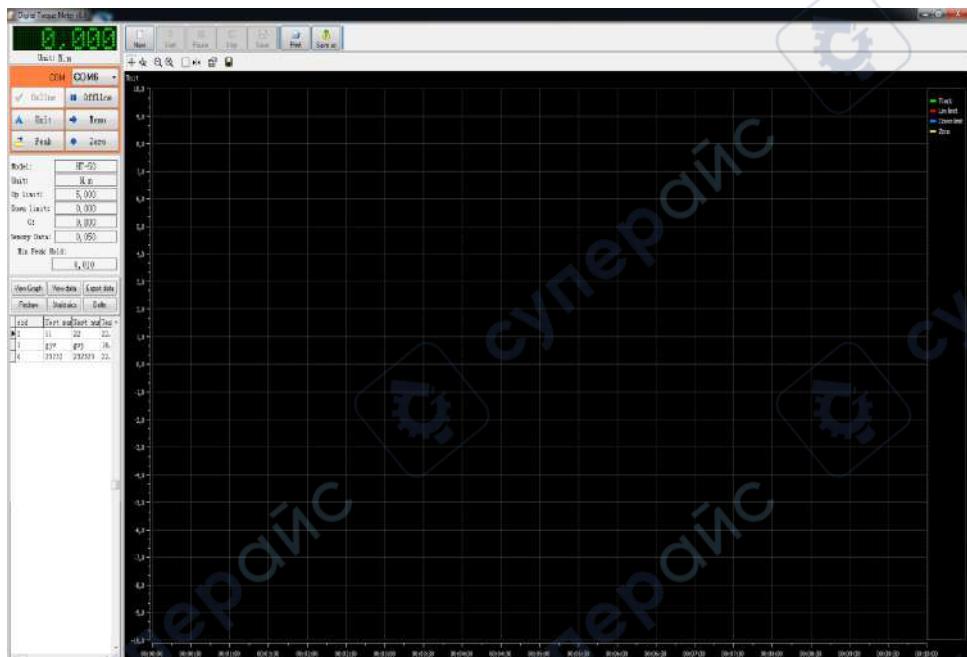


Для работы с данными приборами на ПК нажмите кнопку "new" и заполните поля.

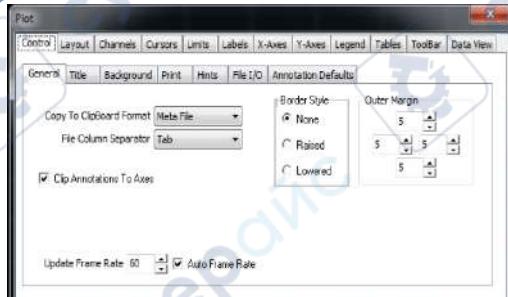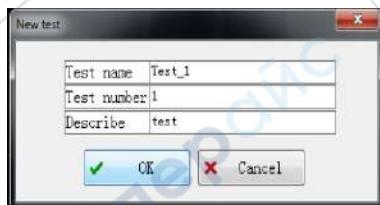

Кликните по кнопке "Properties" (свойства) и введите требуемые параметры.

Ключевые пункты меню приведены ниже

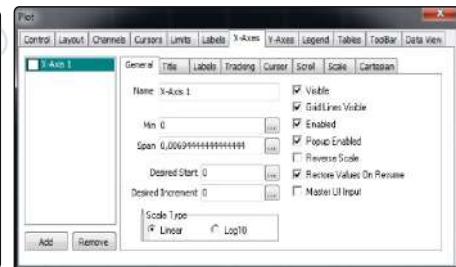

Если автоматический "скролл" оси X не требуется, снимите галочку на вкладке X-Axes > Tracking > "Enable".


Для сохранения и загрузки предустановок ПО, а также просмотра сохраненных данных перейдите на вкладку




## ПРИМЕР РАБОТЫ ПО



## ПРИМЕР РАБОТЫ СТАТИСТИКИ.

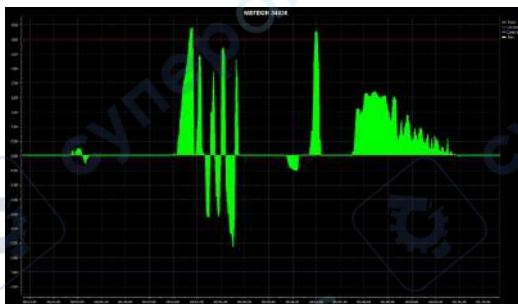

При необходимости сохранения графика в виде изображения  
кликните по иконке: **Save as .**

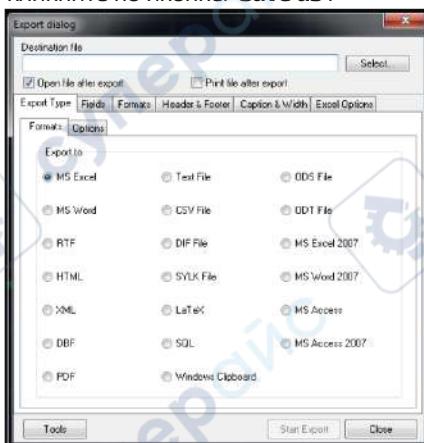

При необходимости сохранения  
графика в виде изображения  
кликните по иконке: **Save as .**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для наглядности. В процессе выполнения измерений отображаемые данные могут не соответствовать иллюстрациям.
- Недопустима эксплуатация прибора в помещениях, где присутствуют горючие и взрывоопасные газы и пары жидкостей.

## ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прибор имеет встроенный аккумулятор.  
Утилизируйте неисправный прибор в  
соответствии с действующими местными  
нормами и правилами.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный  
срок службы действителен при соблюдении  
потребителем требований настоящего  
руководства.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

### СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА.

- Прибор имеет встроенный аккумулятор. Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется выполнять следующие правила.
  - Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки используйте только зарядные устройства из комплекта поставки изделия или иные зарядные устройства, рекомендованные МЕГЕОН для данной модели.
  - Перед отправкой прибора на хранение рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.
  - После длительного хранения рекомендуется выполнить несколько циклов зарядки/разрядки аккумулятора.
  - Номинальная емкость аккумулятора приведена для комнатной температуры  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ . При понижении температуры емкость снижается.
  - При длительном хранении рекомендуется периодически выполнять зарядку аккумулятора.
  - Хранение разряженного аккумулятора сильно сокращает срок его службы.

**Недопустимо перегружать прибор – это приведёт к выходу из строя датчика.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                         | Значение  |
|----------------------------------|---|
| Максимальное измеряемое значение | 500 Нм  |
| Разрешение                       | 0,1 Нм  |
| Погрешность                      | $\pm 1\%$   |
| Память                           | 999 измерений   |
| Тип датчика                      | Выносной тензометрический   |
| Единицы измерения                | Нм, фунт-сила x дюйм, кгс x см  |
| Интерфейс                        | USB для связи с ПК  |
| Аккумулятор                      | 3,7В 2000 мАч Li-ion аккумулятор  |
| Адаптер питания                  | AC 100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц, 5В 1А   |
| Условия эксплуатации             | Температура: 0°C ... 40°C<br>Относительная влажность: до 80% без выпадения конденсата.          |
| Условия хранения                 | Температура: - 10°C ... 60°C<br>Относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата. |
| Габаритные размеры               | Блок управления 190x100x54мм<br>Блок тензодатчика 210x163x193 мм                                |
| Масса                            | Блок управления 800г<br>Блок тензодатчика 9280 г<br>Общая масса комплекта 10320г                |

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутри прибора отсутствуют узлы и компоненты, требующие обслуживания.

**ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**



## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, местах с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе.

Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 80\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники.

Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

| Описание неисправности                         | Вероятная причина  | Устранение                   |
|--|--|------------------------------|
| Прибор не включается                           | Полностью разряжен аккумулятор                             | Зарядите аккумулятор         |
|  | Прибор неисправен  | Обратитесь в сервисный центр |
| Точность измерений не соответствует заявленной | Разряжен аккумулятор                                       | Зарядите аккумулятор         |
| Точность измерений не соответствует заявленной | Прибор неисправен  | Обратитесь в сервисный центр |
| ПО не «видит» прибор                           | Некорректно установлен драйвер устройства.                 | Переустановите драйвер.      |
|  | В настройках программы неправильно установлен номер порта. | Выберите требуемый порт.     |

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Динамометр крутящего момента МЕГЕОН 345000 – 1 шт.;
- 2 Адаптер – 1 шт.;
- 3 4 ножки – 1 комплект.;
- 4 Кабель USB – USB – 1 шт.;
- 5 Интерфейсный кабель – 1 шт.;
- 6 Зарядное устройство – 1 шт.;
- 7 Руководство по эксплуатации – 1 экз.