

Общество с ограниченной ответственностью
«Специальное конструкторское бюро Стройприбор»

Измеритель прочности бетона

ПОС - МГ4

(мод. ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД;
ПОС-60МГ4.П; ПОС-100МГ4.У)

Руководство по эксплуатации
Э 26.51.62.120-007/1-2019

Паспорт



Челябинск



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.28.059.А № 76072

Срок действия до 25 декабря 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители прочности бетона ПОС-МГ4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Специальное
конструкторское бюро Стройприбор" (ООО "СКБ Стройприбор"),
г. Челябинск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 77107-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 26.51.62.120-007-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2019 г. № 3303

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"27" 12 2019 г.

Серия СИ

№ 039443

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа измерителей	5
1.1 Назначение и область применения	5
1.2 Метрологические и технические характеристики	5
1.3 Состав измерителей	7
1.4 Устройство и принцип работы	10
1.5 Маркировка и пломбирование	13
1.6 Упаковка	14
2 Использование по назначению	14
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Подготовка к работе	15
2.3 Порядок работы в режиме «Отрыв со скальванием»	19
2.4 Порядок работы в режиме «Индивидуальная зависимость» ..	22
2.5 Порядок работы в режиме «Архив»	23
2.6 Порядок работы в режиме «ПК»	24
2.7 Установка часов	31
2.8 Запись градуировочной характеристики	31
3 Техническое обслуживание	33
3.1 Меры безопасности	33
3.2 Порядок технического обслуживания	34
4 Хранение	35
5 Транспортирование	35
6 Утилизация	36
МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки»	49
1 Операции поверки	50
2 Средства поверки	50
3 Требования к квалификации поверителей	51
4 Требования безопасности	51
5 Условия поверки	51
6 Проведение поверки	52
7 Оформление результатов поверки	53

Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации измерителей прочности бетона ПОС-МГ4 мод. ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД; ПОС-60МГ4.П; ПОС-100МГ4.У (далее по тексту – измерители). РЭ содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации измерителей.

Эксплуатация измерителей должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией измерителей и настоящим РЭ.

1 Описание и работа измерителей

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Измерители прочности бетона ПОС-МГ4 предназначены для неразрушающего контроля прочности бетона монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций методом отрыва со скальванием по ГОСТ 22690.

1.1.2 Область применения приборов - определение прочности бетона на объектах строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения и привязки градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, в соответствии с ГОСТ 22690 (Приложения Е, Ж) и ГОСТ 17624 (Приложения Б, В).

1.2 Метрологические и технические характеристики

1.2.1 Основные метрологические и технические характеристики, включая показатели точности, приведены в таблице 1.

1.2.2 Максимальные габаритные размеры и масса измерителей для различных модификаций приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы, кН – ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П – ПОС-100МГ4.У	от 5 до 60 от 7 до 100
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий, %/10 °C	$\pm 0,8$
Нормальные условия измерений: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %	от +15 до +25 80
Диапазон показаний прочности бетона, МПа	от 5 до 100
Электропитание измерителей: – от элементов питания напряжением, В – от аккумуляторной батареи напряжением, В	от 1,8 до 3,5 от 3,3 до 4,5
Потребляемая мощность, Вт, не более: – с элементами питания – с аккумуляторной батареей	0,3 0,8
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее	9
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %, не более	от -20 до +50 95
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5000
Средний срок службы, лет	10

Таблица 2 – Максимальные габаритные размеры и масса

Обозначение модификаций	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	высота	ширина	длина	
1	2	3	4	5
ПОС-60МГ4.П	520	200	290	5,5
ПОС-60МГ4.П.1	550	90	220	4,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на трех опорах	650	200	290	6,4
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на двух опорах	620	230	250	4,5
ПОС-100МГ4.У	660	220	230	12,4

1.2.3 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 3

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	POS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	E7F9

1.3 Состав измерителей

1.3.1 Конструктивно измерители выполнены в виде трех основных блоков (рисунок 1.1):


- электронного блока;
- силовозбудителя;
- опорной плиты на двух или трех опорах.

1.3.2 Измерители поставляются заказчику в потребительской таре.

Примечание – Для подключения силовозбудителя к электронному блоку необходимо взять разъем за хвостовую резинку (рисунок 1.2) и, поворачивая вокруг оси, совместить направляющие вилки и гнезда. Поступательным движением по направлению к гнезду защелкнуть разъем.

Для отключения силовозбудителя необходимо, удерживая вилку за соединительную муфту, потянуть ее по стрелке (рисунок 1.3) и поступательным движением отсоединить от гнезда датчика.


Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

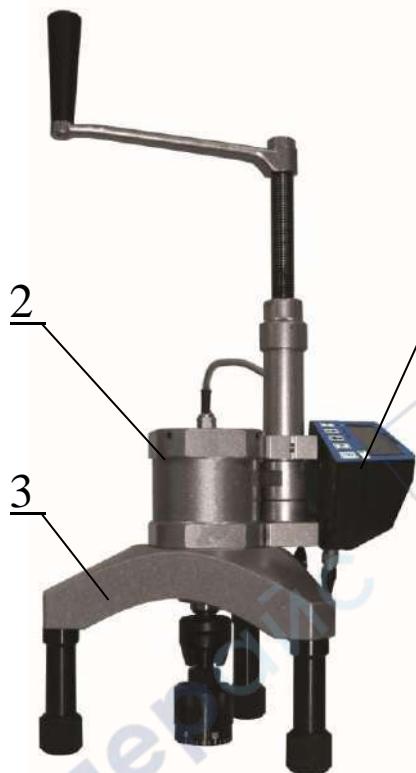


ПОС-60МГ4.П2



ПОС-60МГ4.П1

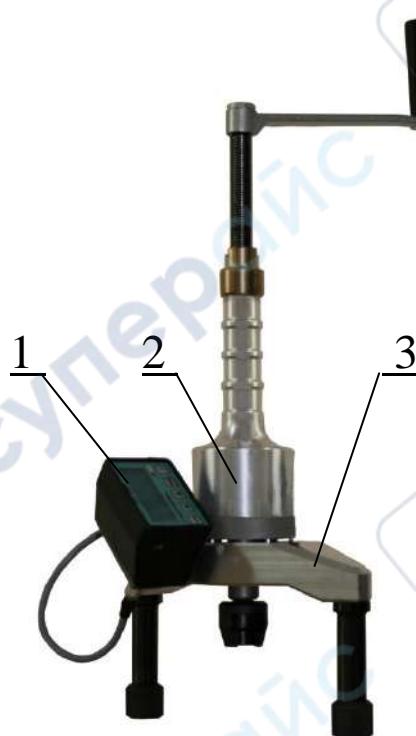


ПОС-60МГ4.О2

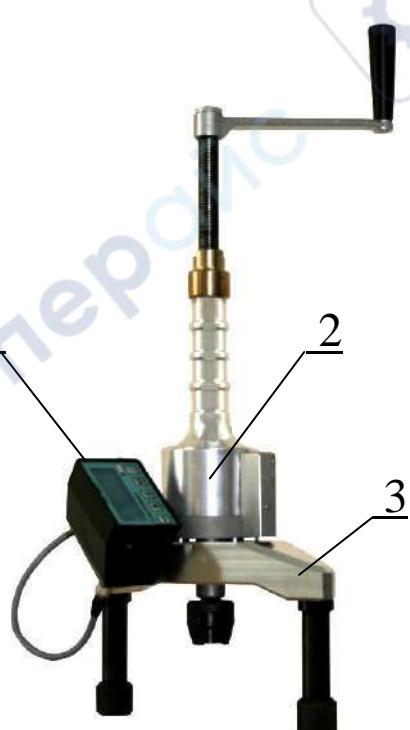

ПОС-60МГ4.ОД.2

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

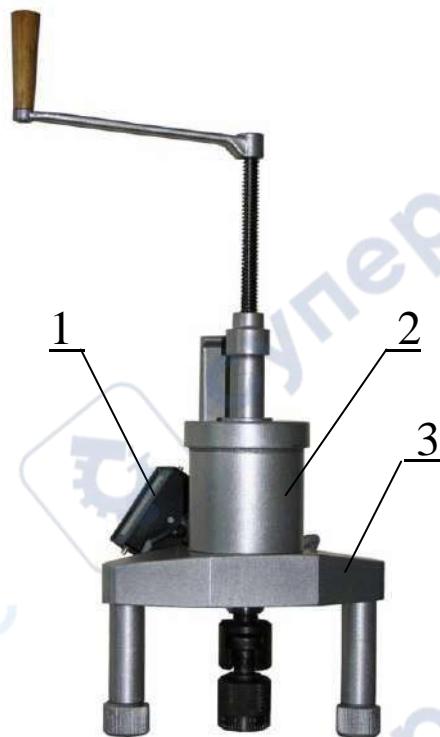

ПОС-100МГ4.У.3

1 – электронный блок; 2 – силовозбудитель; 3 – опорная плита

Рисунок 1.1 – Общий вид измерителей прочности бетона
ПОС-МГ4



Рисунок 1.2

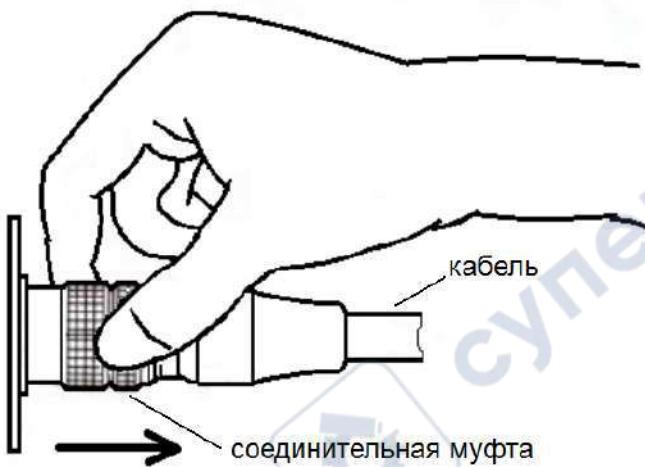


Рисунок 1.3

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Принцип действия измерителя основан на преобразовании силы, приложенной к испытываемому образцу, тензометрическим преобразователем в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально приложенной силе. Электрический сигнал регистрируется электронным блоком, где обрабатывается и результаты измерений в единицах силы отображаются на дисплее.

Вычисление соответствующей прочности бетона производится автоматически, при нажатии клавиши **ВВОД**, по формуле:

$$R = m_1 \cdot m_2 \cdot \gamma \cdot P, \text{ где} \quad (1.1)$$

m_1 – коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного заполнителя в зоне вырыва и принимаемый равным 1 при крупности заполнителя менее 50 мм;

m_2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к прочности бетона (значения коэффициентов m_2 , записанные в программном устройстве измерителя, приведены в таблице 4);

γ – поправочный коэффициент, учитывающий величину про-

скользывания анкера (вычисляется в соответствии с п. 2.3.5 настоящего РЭ);


P – усилие вырыва фрагмента бетона (контрольное усилие), кН.

Таблица 4 – Значения коэффициентов m_2 , записанные в программном устройстве измерителя

Диаметр анкерного устройства, мм	Глубина заделки анкерного устройства, мм	Значение коэффициента m_2 для бетона	
		тяжелого	легкого
24	48	0,9	1,0
16	35	1,7	–

Коэффициенты m_2 при испытании тяжелого бетона со средней прочностью выше 70 МПа следует принимать по ГОСТ 31914.

1.4.2 Измеритель обеспечивает шесть режимов работы, выбор которых осуществляется в меню электронного блока (1) и (2).

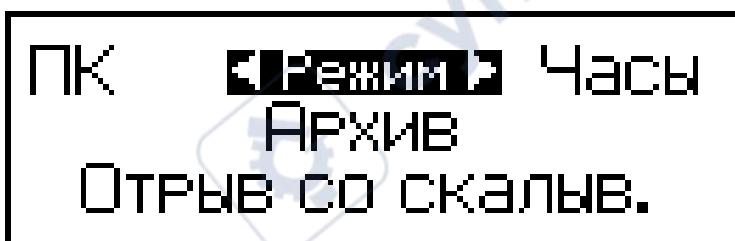

(1)


1.4.2.1 Режим «**Отрыв со скольжением**» предназначен для контроля прочности бетона методом отрыва со скольжением по градуировочным зависимостям, приведенным в ГОСТ 22690 и МС 300.6-97. Измерители устанавливаются в данный режим сразу после включения питания.

Для входа в режим «**Отрыв со скольжением**» из других режимов необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow, \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «**Отрыв со скольж.**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.2 Режим «**Индивидуальная зависимость**» предназначен для контроля прочности бетона методом отрыва со скольжением по индивидуальным градуировочным зависимостям, установленным пользователем в соответствии с приложением Е

ГОСТ 22690.

Для входа в режим необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow , \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «*Отрыв со скальв.*» и нажатием клавиши **F**, войти в меню режима (2):

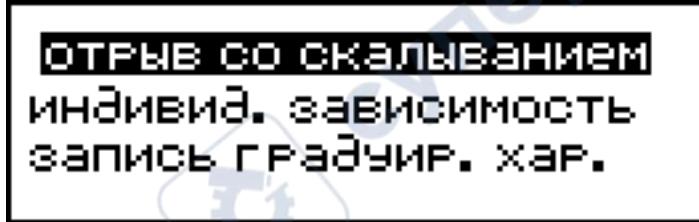

после чего переместить мигающее поле на пункт «*Индивид. зависимость*» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.3 Режим «Архив» служит для просмотра результатов измерений сохраненных в архиве и, при необходимости, удаления содержимого архива. Объем архивируемой информации составляет 999 результатов измерений.

Для входа в режим «Архив» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow , \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «*Архив*» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.4 Режим «ПК» служит для передачи данных из памяти электронного блока измерителя на компьютер через его USB-порт.

Для входа в режим «ПК» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow , \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «*ПК*» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.5 Режим «Часы» служит для установки и корректировки даты и времени.

Для входа в режим «Часы» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow , \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «*Часы*» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.6 Режим «Запись градуировочной характеристики» предназначен для записи в программное устройство измерителя

характеристик индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем в соответствии с ГОСТ 22690. Программное устройство позволяет записать 9 градуировочных зависимостей.

Для входа в режим необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow , \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «*Отрыв со скалы*» после чего, нажатием клавиши **F**, войти в меню режима (2). Переместить мигающее поле на пункт «*Запись градуир. хар.*» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.3 Измерители оснащены функцией подсветки дисплея в момент нажатия клавиш управления и в процессе измерений.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка

На передней панели электронного блока нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа измерителя;
- заводской порядковый номер (кроме электронного блока исполнения 1).

На силовозбудителе нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение модификации измерителя;
- знак утверждения типа.
- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркированы в соответствии с их назначением.

1.5.2 Пломбирование

Измерители пломбируются предприятием-изготовителем при выпуске из производства. Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа измерителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Для обеспечения сохранности и комплекта принадлежностей при транспортировании измеритель упакован в ящик, изготовленный по чертежам изготовителя, со средствами амортизации из поролона и воздушно-пузырчатой пленки, категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Эксплуатационная документация упакована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки. Маркировка упаковки производится в соответствии с ГОСТ 14192.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При проведении измерений следует обращать внимание на положение штока рабочего цилиндра. В исходном состоянии вылет штока из корпуса силовозбудителя составляет $(9 + 0,5)$ мм. Рабочий ход штока не более 10 мм.

2.1.2 При вращении рукоятки нагрузки не следует прикладывать значительных усилий (предельный момент $0,5$ кгс·м). Затрудненное вращение рукоятки может свидетельствовать о нахождении штока в крайних положениях, когда возможна поломка измерителя.

2.1.3 Допуск перпендикулярности при приложении нагрузки – не более 4 мм на высоте 100 мм.

2.1.4 Запрещается применение удлинительных рычагов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повышенного износа бронзовой гайки винта нагрузки, необходимо смазывать винт антифрикционной пластичной смазкой (например «ШРУС-4») после каждого 15-20 испытаний

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Подготовка изделия и анкерного устройства

2.2.1.1 Разметку участка изделия для проведения испытаний производят после визуального осмотра поверхности бетона (наличие видимых трещин, границ ярусов бетонирования, сколов и наплывов бетона) и определения расположения и глубины залегания арматуры.

2.2.1.2 Отверстие для заложения анкера сверлят в центрах арматурных ячеек после выявления арматурной сетки на расстоянии не менее 150 мм от границ ярусов бетонирования при условии, что в радиусе 90 мм от центра отверстия нет видимых дефектов (трещины, сколы и наплывы бетона). Отверстие для заложения анкера должно быть не ближе 150 мм от края изделия.

Расстояние между отверстиями (местами испытаний) должно быть не менее 200 мм, а глубина заложения анкера должна превышать размеры крупного заполнителя не менее чем в 1,2 раза.

2.2.1.3 Отверстия (шпуры) выполняют сверлильным, ударно-вращательным или ударным инструментом с использованием направляющей, обеспечивающей вертикальность отверстия к опорной плоскости. Допускаемое отклонение от перпендикулярности не более 1:25. Диаметр сверла (бура) должен быть (16+0,5) мм для анкера диаметром 16×35 мм и от 24 до 25 мм для анкеров диаметром 24×48 мм.

Отверстие (шпур) после сверления при необходимости откалибровать шлямбуром соответствующего диаметра, тщательно продуть сжатым воздухом, очистив от пыли и остатков бетона, после чего диаметр отверстия должен быть (16+1) мм, (24+1) мм. Для образования отверстий допускается применять закладные пробки.

Глубина отверстия должна составлять для анкерного устройства типа II, не менее: 65 мм (глубина заделки 48 мм); 50 мм (глубина заделки 35 мм).

2.2.1.4 Для подготовки анкерного устройства необходимо

выполнить следующие действия:

- для модификации ПОС-60МГ4.ОД – навернуть на резьбовой хвостовик анкерного устройства тягу, до упора тяги в тарельчатую шайбу анкерного устройства;
- для остальных модификаций – навернуть на резьбовой хвостовик анкерного устройства тягу с микрометрической гайкой.

2.2.1.5 Заложить анкерное устройство с тягой в подготовленное отверстие до упора выравнивающей шайбы в поверхность бетона (рис. 2.3.а и 2.3.б) и создать предварительное напряжение в зоне установки анкера, для чего ключом на 19 мм (для ПОС-100МГ4.У – ключом на 22 мм) довернуть тягу по часовой стрелке, не допуская вытягивания анкера из отверстия. Затяжку произвести с усилием (момент затяжки 4,5 – 5,0 кг·м).

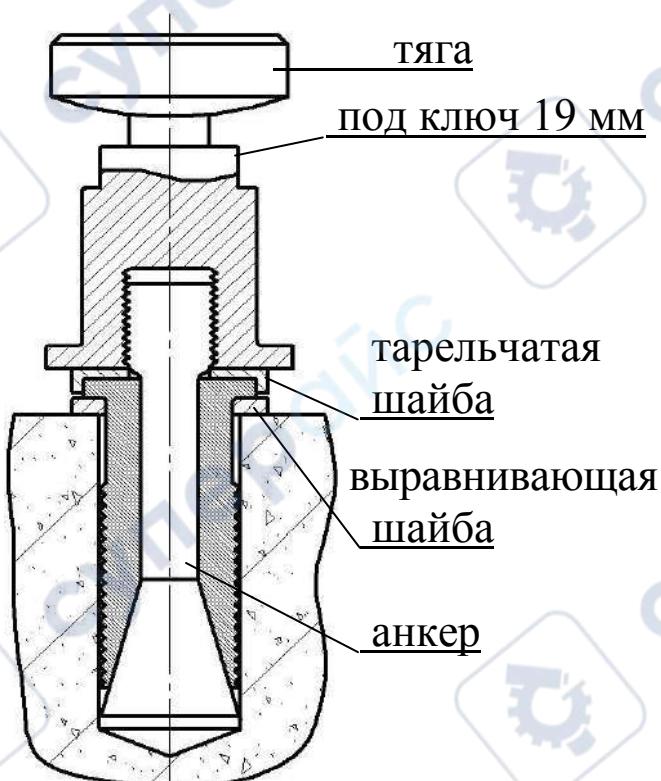


Рисунок 2.3.а – Установка анкера для модификации ПОС-60МГ4.ОД

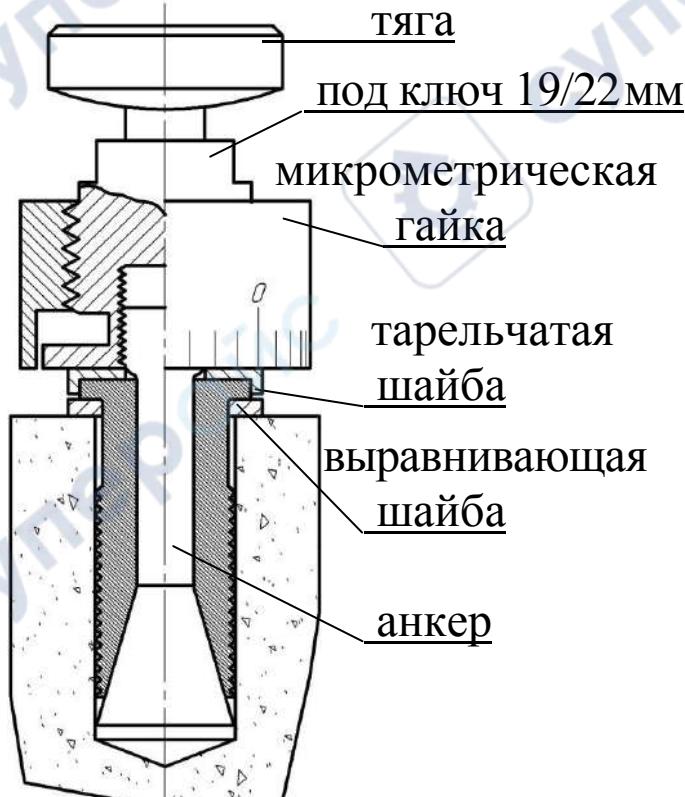


Рисунок 2.3.б – Установка анкера для остальных модификаций

2.2.2 Подготовка измерителя

2.2.2.1 Вращая рукоятку нагружения против часовой стрелки, привести силовозбудитель в исходное положение, при этом вылет винта силовозбудителя должен составлять (99 ± 1) мм.


2.2.2.2 Установить измеритель опорами на поверхность изделия, завести вилочный захват под головку тяги и совместить его ось с осью тяги.

2.2.2.3 Поворачивая измеритель вокруг тяги, найти устойчивое положение опор, при необходимости вывернуть один или два регулировочных винта до упора в поверхность изделия.

2.2.2.4 Выбрать зазоры между опорными поверхностями тяги и вилочного захвата, для чего повернуть вилочный захват в шток силовозбудителя.

2.2.2.5 Довернуть микрометрическую гайку до упора в поверхность изделия и нанести на бетон видимую риску напротив нулевого деления шкалы гайки.

2.2.2.6 Подключить кабель силовозбудителя к разъему электронного блока и включить питание нажатием клавиши F. На дисплее при этом отображается информация о типе прибора, напряжении на элементах питания и о состоянии подсветки дисплея (включена/выключена), например:

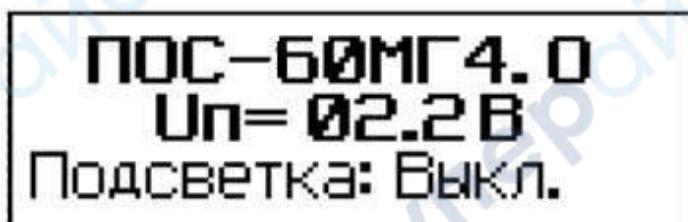

Включить (отключить) подсветку дисплея можно клавишами

↑, ↓.

Информация остается на дисплее в течение трех секунд, после чего дисплей принимает вид:

ВВОД ДАННЫХ
тяж.бет. изделие
анкер $\varnothing 24 \times 48$ мм

2.2.2.7 Нажатием клавиш \uparrow , \downarrow вывести на дисплей требуемый вид бетона (тяжелый или легкий) и нажать кнопку **ВВОД**. В этом экране пользователь имеет возможность выбора типа изделия, подвергаемого испытаниям, для сохранения в архиве вместе с результатом измерения.

Затем, по миганию, клавишами \uparrow , \downarrow и **ВВОД** ввести тип изделия и тип применяемого анкерного устройства ($\varnothing 24 \times 48$ или $\varnothing 16 \times 35$). При этом в формулу (1.1) для вычисления прочности бетона автоматически вводится значение коэффициента m_2 .

Примечания 1. Анкера, поставляемые СКБ Стройприбор, имеют шаг нарезки разжимных губок $\Delta_P = 2$ мм, угол расклинивания бетона $\beta = 16 \pm 0,2^\circ$.

2. Измеритель снабжен устройством контроля разряда элементов питания. При появлении на дисплее сообщения о необходимости замены батареи необходимо прекратить испытания, отключить питание измерителя и заменить элементы питания.

3 Для выключения измерителя необходимо нажать и удерживать клавишу **F**.

4 Измеритель оснащен функцией самоотключения через 10 минут после окончания работы.

2.2.2.8 По окончании ввода исходных данных на дисплее отображается информация:


Подключите датчик
Проведите
испытание

2.2.2.9 Подключить силовозбудитель к электронному блоку

и нажатием кнопки **ВВОД** произвести автоподстройку измерителя, на дисплее отображается процесс автоподстройки:



По ее окончании измеритель устанавливается в режим «**Отрыв со скальванием**»:

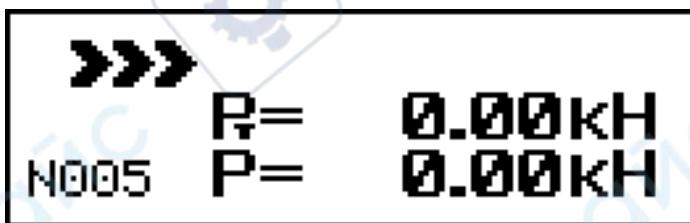

где: P_t – значение текущей силы, кН;

P – максимальное значение силы, фиксируемой прибором, кН.

2.3 Порядок работы в режиме «Отрыв со скальванием»

2.3.1 Для выполнения измерений необходимо, равномерно вращая рукоятку нагружения по часовой стрелке, произвести нагружение анкера до контрольной силы или до отрыва фрагмента бетона и зафиксировать силу P . После чего довернуть микрометрическую гайку до упора в поверхность бетона и определить величину проскальзывания анкера Δh с точностью до $\pm 0,1$ мм (цена деления микрометрической гайки 0,1 мм).

Примечание – У измерителей, оснащенных датчиком перемещения (ПОС-60МГ4.ОД), измерение величины проскальзывания анкера производится автоматически, поэтому они не комплектуются микрометрической гайкой.

2.3.2 В процессе измерений скорость нагружения необходимо поддерживать в пределах от 1,5 до 3 кН/с.


Скорость нагружения высвечивается в верхней строке дис-

плея в виде символов >>> □ □ □ □ □ □ <<<.

Свечение символов >>> свидетельствует о необходимости увеличения скорости нагружения, поскольку она меньше 1,5 кН/с. При скорости нагружения более 3 кН/с. светятся символы <<<.

Свечение крайнего левого символа □ соответствует скорости нагружения 1,5 кН/с, крайнего правого символа □ соответствует 3 кН/с.

Примечание – При превышении максимально допустимого значения силы на дисплее высвечивается информация, сопровождающаяся прерывистым звуковым сигналом, например:

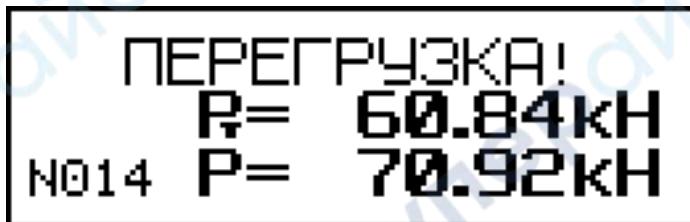

В этом случае необходимо прекратить измерения и, вращая рукоятку нагружения против часовой стрелки, вернуть силовозбудитель в исходное состояние (п. 2.2.2.1.).

На дисплее кратковременно высвечивается сообщение:

Следите за
нагружением

Измерения на данном изделии необходимо повторить с использованием анкера меньшей длины Ø16×35 мм.

2.3.3 Для вычисления прочности бетона нажать **ВВОД**, при этом производится автоматическое вычисление прочности бетона (R) по формуле (1.1), а дисплей имеет вид, например:

$R = 33.53 \text{ МПа}$
 $P = 37.25 \text{ кН}$
N200

2.3.3.1 У измерителей, оснащенных датчиком перемещения (ПОС-60МГ4.ОД), нажатием клавиши **ВВОД**, выполнить корректировку проскальзывания анкера.

2.3.3.2 В остальных модификациях для реализации корректировки значений P и R необходимо нажать клавишу **F**:

КОРРЕКТИРОВКА НА
ПРОСКАЛЬЗ. АНКЕРА
 $\Delta h = 0.0 \text{ мм}$

Нажатием клавиш \uparrow , \downarrow ввести значение Δh , считанное с микрометрической гайки, например 3,7 мм, и, нажатием кнопки **ВВОД** выполнить корректировку.

2.3.4 Если вырыва не произошло или величина проскальзывания анкера Δh превышает длину анкера h_H более чем на 10 %, то на дисплей выводится сообщение, например:

$\Delta h = 6.5 \text{ мм} > 0.1 h_H$
ПОВТОРИТЬ
ИСПЫТАНИЕ

Результаты измерений аннулируют и выполняют повторно, закрепляя анкер вновь в том же или соседнем отверстии (шпуре).

2.3.5 Если проскальзывание в пределах нормы, то необходимо рассчитать поправку по формуле:

$$\gamma = \frac{h_H^2}{(h_H - \Delta h)^2} \quad (2.1)$$

В этом случае измеренную силу P необходимо умножить на

коэффициент γ и пересчитать заново значение R .

2.3.6 Дисплей после корректировки имеет вид, например:

$\downarrow R_k = 39.36 \text{ MPa}$
 $\downarrow P_k = 43.73 \text{ kN}$

Значения R_k и P_k , R и P , а также Δh , заносятся в память измерителя и маркируются типом изделия, датой и временем измерений.

2.3.7 Необходимое количество испытаний на одном участке:

- для анкеров с глубиной заделки 48 мм – одно испытание;
 - для анкеров с глубиной заделки 35 мм – два испытания.

2.3.8 Для проведения повторных испытаний на том же изделии без изменения исходных данных необходимо повторно нажать клавишу **ВВОД**, произвести автоподстройку согласно п. 2.2.2.9. и провести измерения в соответствии с п. 2.3.1...2.3.6.

2.3.9 Результаты измерений занести в протокол (Приложение А).

2.4 Порядок работы в режиме «Индивидуальная зависимость»

2.4.1 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.2.2.1...2.2.2.6.

2.4.2 Войти в Режим, выполнив операции по п. 1.4.2.2. Дисплей примет вид:

[1] изделие
тяж.бет. 16x35мм

2.4.3 Клавишами \uparrow , \downarrow установить номер требуемой зависимости [1]...[9] и нажать **ВВОД**, после чего на дисплей выводится

сообщение:

Подключите датчик
Проведите
испытание

2.4.4 Нажатием клавиши **ВВОД** произвести автоподстройку измерителя, после чего измеритель устанавливается в режим «**Отрыв со скальванием**», например:

>>>
N005 P= 0.00кН
P= 0.00кН

2.4.5 Провести измерения в соответствии с п. 2.3.1 ... 2.3.6.

2.5 Порядок работы в режиме «Архив»

2.5.1 Для просмотра содержимого архива необходимо нажать клавишу **РЕЖИМ**, клавишами \uparrow , \downarrow переместить мигающее поле на пункт «**Архив**» и нажать **ВВОД**, на дисплее при этом высвечивается результат последнего записанного в архив измерения (3), например:

P=37.25/Rk=43.73кН
[6]R=33.5/Rk=39.4МПа
M200 анк.Ø 24x48 мм (3)

dh=3.7мм изделие
Тяж. бетон m=0.9
M002 10:02 11/12/17г (4)

2.5.2 Нажатием клавиши **ВВОД** на дисплей можно вывести дополнительную информацию о виде бетона, типе испытанного из-

делия, значении коэффициента m_2 , дате и времени измерений (4).

Для просмотра содержимого архива необходимо использовать клавиши \uparrow , \downarrow .

2.5.3 Удаление содержимого архива производится из режима просмотра архива.

Для удаления содержимого архива необходимо нажать и удерживать в течение трех секунд клавишу **ВВОД** до появления на дисплее сообщения:



Клавишами \uparrow , \downarrow переместить мигающее поле на требуемый пункт «Да» («Нет») и нажатием клавиши **ВВОД** выполнить операцию. При выборе пункта «Да» после нажатия клавиши **ВВОД** измеритель возвращается в основное меню (1). При выборе пункта «Нет» измеритель возвращается к экрану (3).

2.5.4 Для просмотра результатов измерений, выполненных в режиме «Индивидуальные зависимости», необходимо выполнить операции аналогично п. 2.5.1...2.5.2, при этом экран (4) дополнительно маркируется номером градуировочной зависимости, использованной при проведении измерений.

2.5.5 Возврат в основное меню (1) производится кратковременным нажатием клавиши **ВВОД**.

2.5.6 Выход из режима производится нажатием клавиши **РЕЖИМ**.

2.6 Порядок работы в режиме «ПК»

2.6.1 Войти в режим, выполнив операции по п. 1.4.2.2, на дисплей выводится сообщение:

Связь с ПК Передача данных

2.6.2 Системные требования к ПК

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 2000, МЕ, XP, 7, 8, 8.1, 10
- © Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

2.6.3 Подключение прибора к ПК

Для передачи данных используется стандартный USB-порт, для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоедините кабель, поставляемый в комплекте с измерителем, к компьютеру (разъем USB), и к соответствующему гнезду (разъем mini-USB) на боковой поверхности электронного блока измерителя.

2.6.4 Назначение, установка и возможности программы

2.6.4.1 Назначение программы

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с измерителем ПОС-МГ4 фирмы «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив измерителя, на компьютер.

2.6.4.2 Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «СКБ Стройприбор» к ПК;
- открыть папку «Programs» на накопителе;
- найти и открыть папку с названием вашего измерителя;
- начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать кнопку «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПОС-МГ4».

2.6.4.3 Возможности программы:

- просмотр данных и занесение служебной информации в поле «Примечание» для каждого измерения;
- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти прибора (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel;
- выделение цветом колонок таблицы;
- расчет среднего квадратического отклонения прочности бетона и коэффициента вариации.

2.6.4.4 Настройка USB-соединения

Для настройки USB-соединения необходимо подключить прибор к компьютеру через USB-порт и установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

Автоматическая установка драйвера:

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (см. рис 2.4), необходимо указать папку с USB драйвером (X:/Programs/ USB driver/) и нажать кнопку «Далее» (см. рис 2.5).

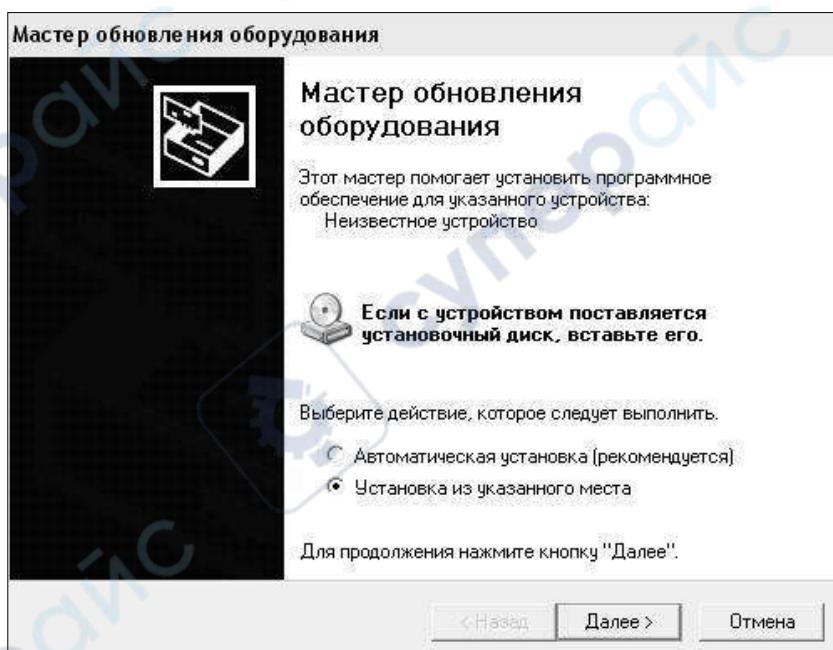


Рисунок 2.4 – Окно мастера обновления оборудования

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

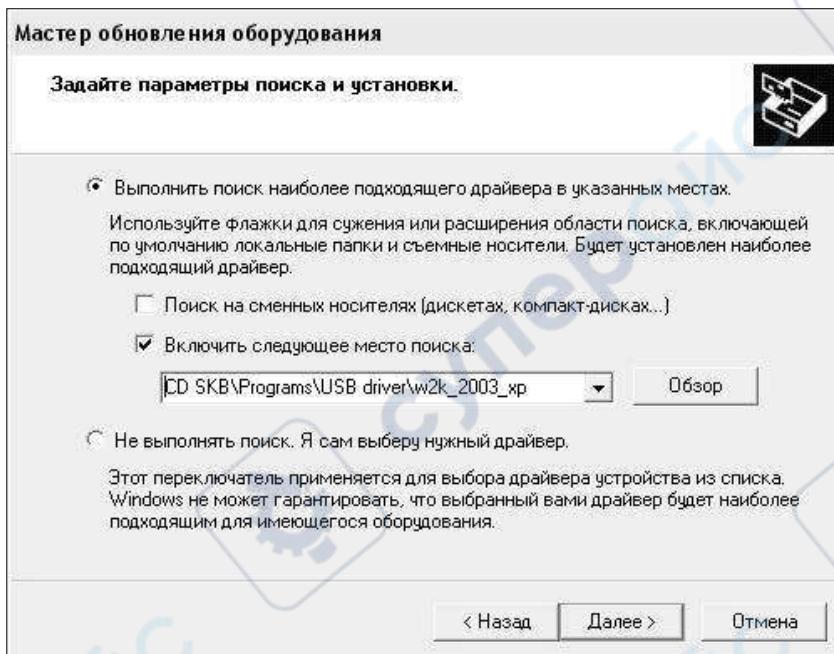


Рисунок 2.5 – Окно выбора драйвера для установки

Ручная установка USB драйвера:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «СКБ Стойприбор» к ПК;
- открыть папку «Programs» на накопителе;
- найти и открыть папку «USB driver»;
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDBUS.INF в выпадающем меню выберите пункт «Установить» (см. рис 2.6);
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в выпадающем меню выберите пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

2.6.5 Прием данных с измерителя

2.6.5.1 Включить компьютер и запустить программу «Пуск»

- «Программы» – «Стройприбор» – «ПОС-МГ4».

2.6.5.2 Подключить измеритель к ПК согласно п. 1.4.2.4.

При подключении прибора через USB-порт после установки драйвера необходимо определить номер СОМ-порта:

- открыть ПУСК → Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств;

- открыть список портов Диспетчер Устройств→ Порты ;
- найти строку «USB Serial Port (COM№)», в скобках указан номер COM-порта, если номер в скобках «1» настройка завершена - ничего менять не нужно, если номер не «1» необходимо вызвать окно свойств «USB Serial Port (COM №)» (правой клавишей мыши щелкнуть по строке USB Serial Port (COM №) и выбрать пункт меню «Свойства») (рисунок 2.7), перейти на вкладку «Параметры Окна», нажать кнопку «Дополнительно» (рисунок 2.8) и в выпадающем списке «Номер Сом-порта» выбрать «СОМ 1» (рисунок 2.9), нажать кнопку «OK».

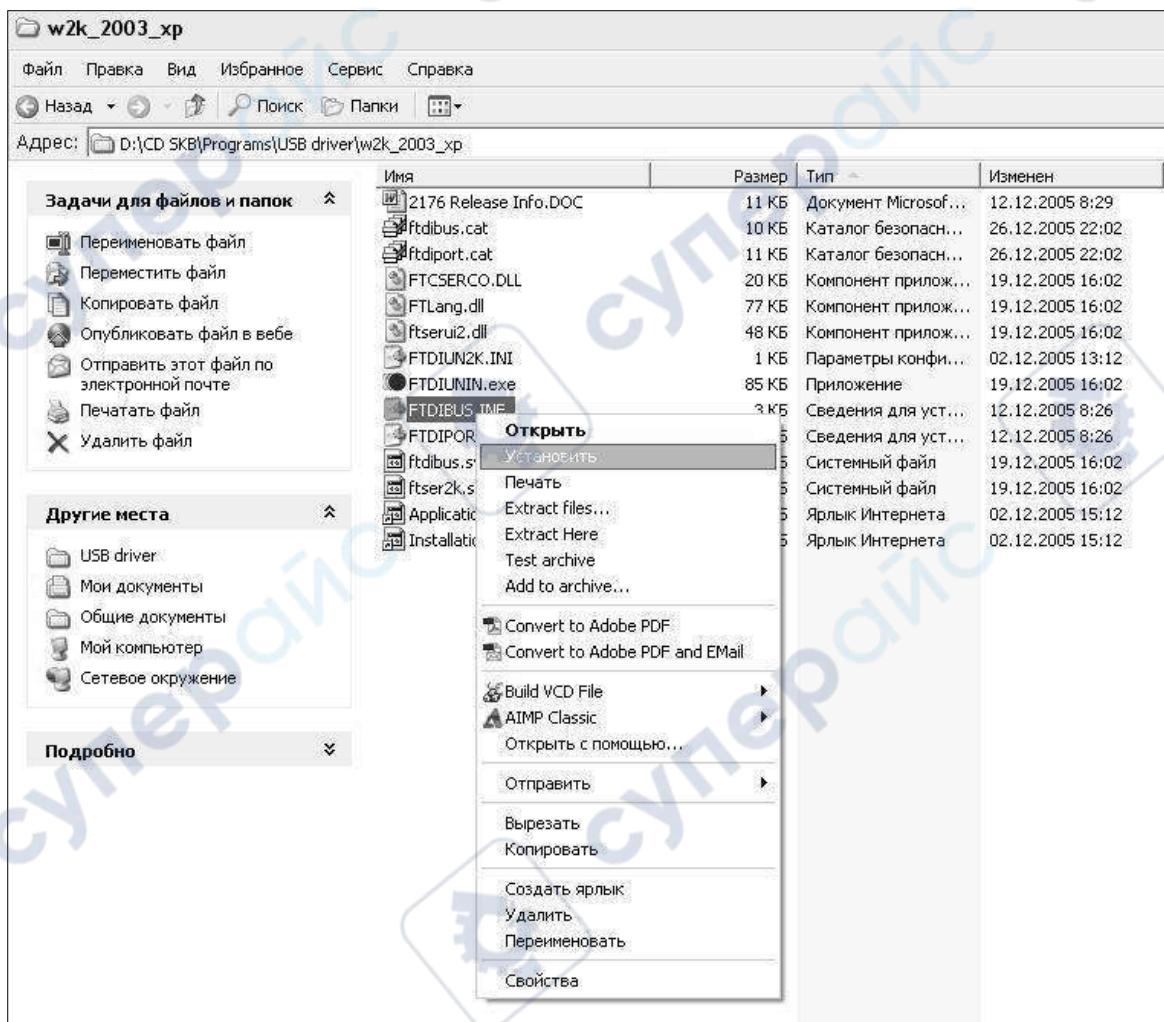


Рисунок 2.6 – Окно ручной установки драйвера

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

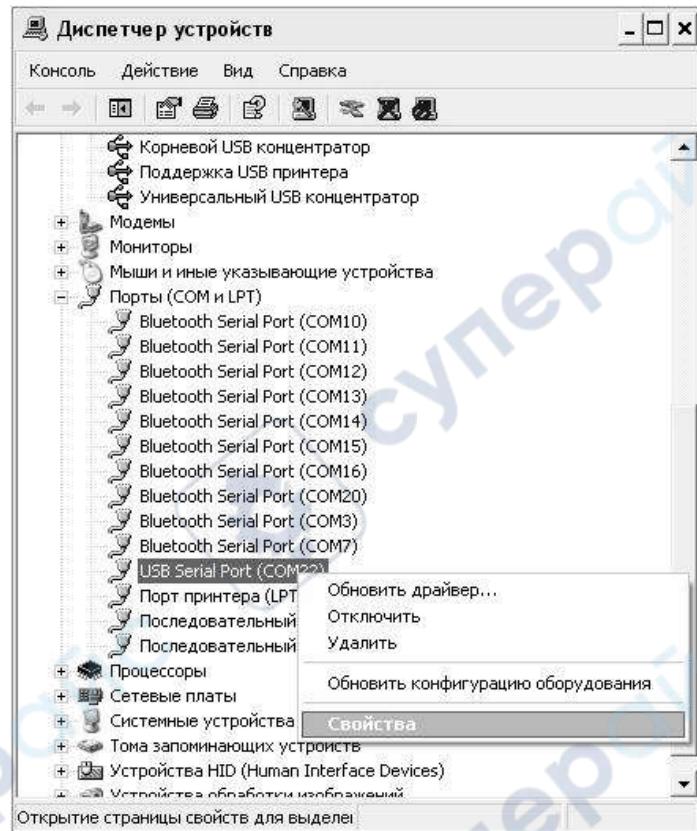


Рисунок 2.7 – Окно диспетчера устройств

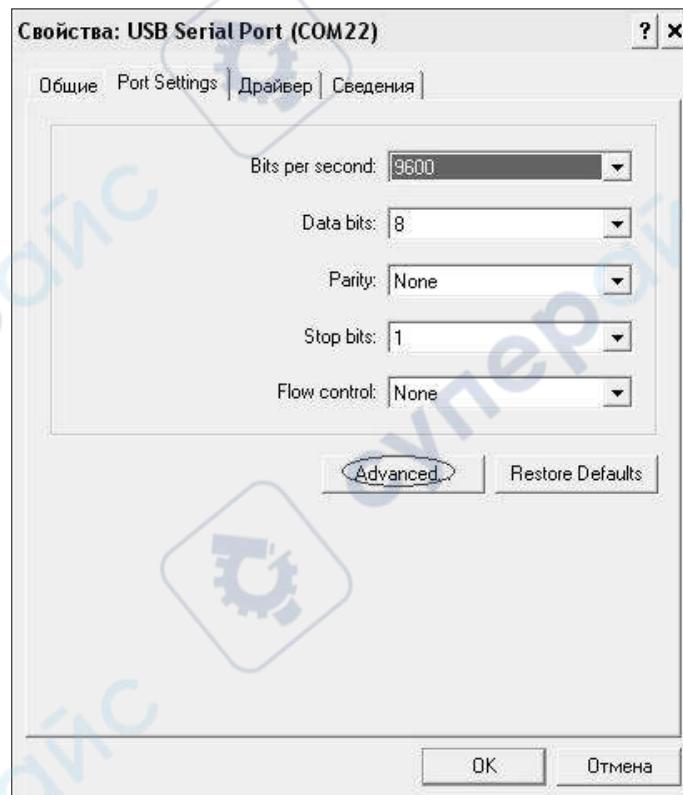


Рисунок 2.8 – Окно свойств USB-порта

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

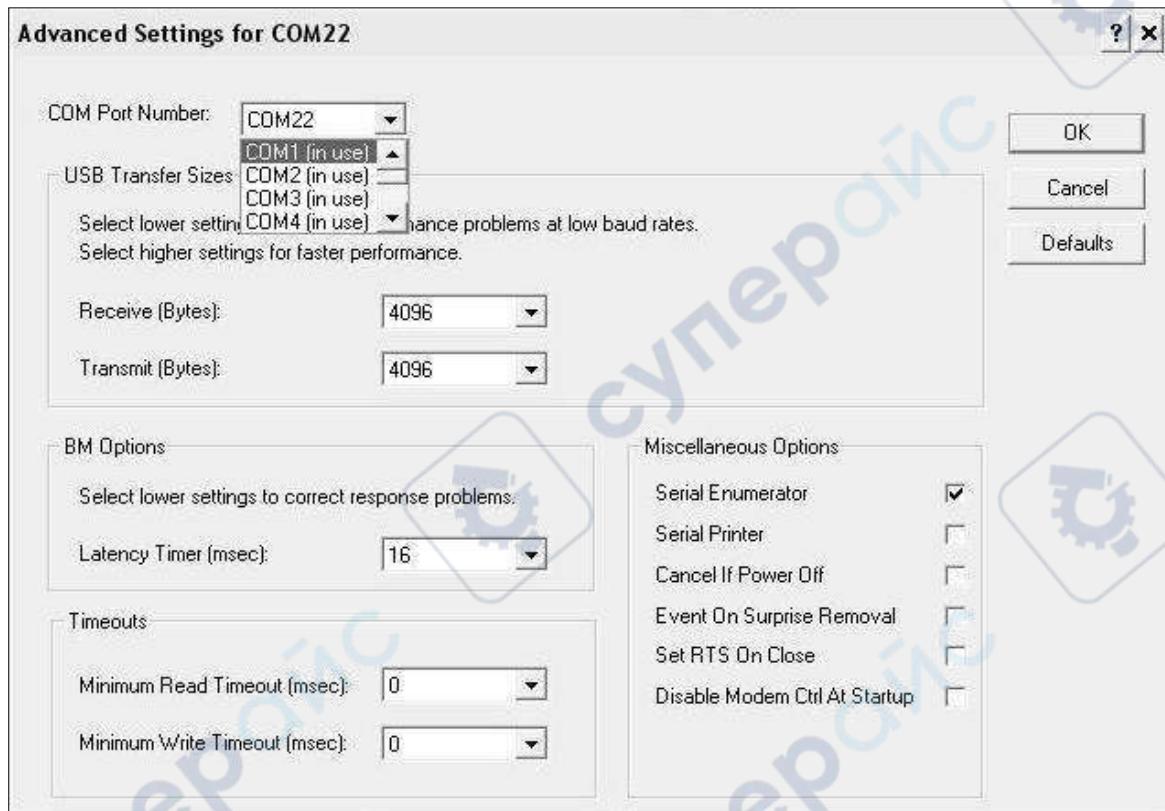


Рисунок 2.9 – Дополнительные настройки драйвера

2.6.5.3 В программе для приема данных нажмите на панели кнопку «Создать».

2.6.5.4 Введите имя файла для будущей базы данных и нажмите кнопку «Сохранить».

На экране отобразится процесс передачи данных с измерителя на компьютер. После передачи на экране данные будут отображены в табличном виде. Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортировать в Excel;
- распечатать отчет;
- рассчитать среднее квадратическое отклонение прочности бетона и коэффициента вариации.

2.6.5.5 Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – ПОС-МГ4».


2.6.5.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Прибор не обнаружен. Проверьте правильность подключения прибора согласно инструкции и убедитесь, что прибор находится в режиме связи с ПК».

В этом случае необходимо проверить подключение прибора, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен прибор и повторить попытку, нажав кнопку «Создать».

2.6.6 Для возврата в основное меню нажать клавишу **РЕЖИМ**.

2.7 Установка часов

2.7.1 Для установки часов необходимо войти в режим «Часы», выполнив операции по п. 1.4.2.5. Дисплей примет вид:

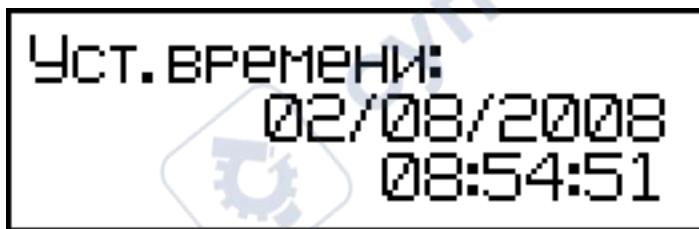

При необходимости изменения установок необходимо клавишей **ВВОД** возбудить мигание даты, клавишами ↑ и ↓ установить ее значение и нажать **ВВОД**. Далее, аналогично, по миганию установить месяц, год, а затем часы, минуты и секунды.

2.7.2 Установленные, дата и время, сохраняются в программном устройстве измерителя не менее 3-х лет, после чего батарея CR-2032 должна быть заменена в условиях изготовителя.

2.7.3 Для возврата в основное меню нажать клавишу **РЕЖИМ**.


2.8 Запись градуировочной характеристики

2.8.1 Для записи в программное устройство измерителя характеристик градуировочных зависимостей, установленных поль-

зователем в соответствии с методикой ГОСТ 22690, необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню и, выполнив операции по п. 1.4.2.6, выбрать режим «Запись градуировочной характеристики». Дисплей при этом имеет вид:



Данный режим предусматривает возможность ввода информации об испытуемом изделии, для сохранения в памяти вместе с результатом измерения и номером зависимости. Запись информации производится аналогично п. 2.2.2.7, после чего дисплей имеет вид:

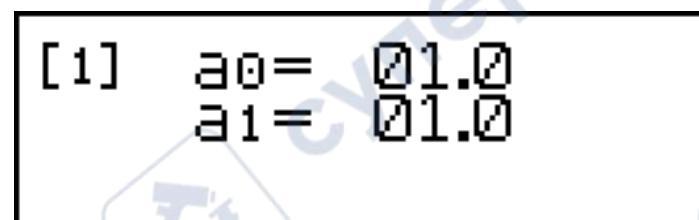

2.8.2 Нажатием клавиши ↑ выбрать номер зависимости (от [1] до [9]) и зафиксировать клавишей **ВВОД**, после чего мигающее поле перемещается на поле коэффициента a_0 . Нажатием клавиш ↑ и ↓ установить значение коэффициента a_0 и зафиксировать нажатием **ВВОД**. Установка коэффициента a_1 производится аналогично.

2.8.3 Для возврата в основное меню нажать клавишу **РЕЖИМ**.

Примечание: Коэффициенты a_0 и a_1 могут уточняться пользователем в любое время.

3 Техническое обслуживание

3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при неразрушающем контроле бетонных и железобетонных изделий на предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании зданий и сооружений.

3.1.2 На обследование конструкции составляется задание, которое должно содержать схему обследования, перечень мероприятий, необходимых для обеспечения обследования и безопасности работ с указанием лиц, ответственных за их выполнение.

3.1.3 При работе на высоте более 1,3 м и на глубине более 1,3 м, а также при прохождении в пределах 15 м силовой электросети или электрифицированных путей необходимо строго соблюдать установленный порядок допуска к работам.

3.1.4 Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, действующей на стройке или предприятии, к которому относится обследуемый объект.

3.1.5 О начале, окончании и характере работ при обследовании необходимо уведомить прораба стройки, начальника участка или смены предприятия.

3.1.6 Зону выполнения обследований необходимо обозначить предупреждающими знаками.

3.1.7 При выполнении шпурлов с использованием электрических машин необходимо:

- обесточить проходящую в зоне испытаний скрытую электропроводку;
- обеспечить проводку напряжения от ближайшего щитка обрезиненным шнуром сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$;
- работать в диэлектрических перчатках и защитных очках;
- выбрать устойчивое положение, стоя на земле или специальных подмостях.

3.1.8 При подготовке шпуротов с использованием электронагревателей необходимо:

- использовать напряжение не более 42 В;
- работать в сухих брезентовых рукавицах;
- обеспечить проводку напряжения от ближайшего щитка обрезиненным шнуром сечением не менее 1,0 мм²;
- отключать напряжение перед установкой и снятием нагревателей;
- заземлять металлические корпуса нагревателей;
- контакты подвода тока изолировать от попадания воды или пара;
- установить световую индикацию наличия напряжения;

3.1.9 При выполнении обследований на высоте более 1,3 м и глубине более 1,3 м необходимо:

- работать вдвоем;
- работать, стоя на специальных подмостях;
- обязательно пользоваться монтажным поясом и каской.

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Техническое обслуживание включает:

- профилактический осмотр;
- планово-профилактический и текущий ремонт.

3.2.2 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от интенсивности эксплуатации измерителей, но не реже одного раза в год.

При профилактическом осмотре проверяется крепление органов управления, плавность их действия и четкость фиксации, состояние соединительных элементов, кабелей и лакокрасочного покрытия.

3.2.3 Планово-профилактический ремонт производится после истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и окраску измерителя (при необходимости).

3.2.4 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнаруженные при эксплуатации измерителей. После ремонта проводится поверка/калибровка измерителей. Текущий ремонт и поверка/калибровка измерителей проводятся предприятием-изготовителем.

3.2.5 При необходимости замены элемента питания (размещен под крышкой батарейного отсека на нижней стенке электронного блока):

- снять крышку батарейного отсека;
- извлечь неисправный элемент;
- протереть спиртом или бензином контакты батарейного отсека;
- установить новые элементы в отсек, соблюдая полярность в соответствии с обозначениями на колодке. Иное включение элемента питания может привести к выходу измерителя из строя.

4 Хранение

4.1 Упакованные измерители должны храниться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1Л по ГОСТ 15150

4.2 В воздухе помещения для хранения измерителей не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

4.3 Срок хранения измерителей в потребительской таре без переконсервации – не более одного года.

5 Транспортирование

5.1 Допускается транспортирование измерителей в транспортной таре всеми видами транспорта, в том числе в отаплива-

мых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150.


5.2 При транспортировании приборов должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

6 Утилизация

6.1 Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Приложение А


Сборочный чертеж анкерного устройства Ø24

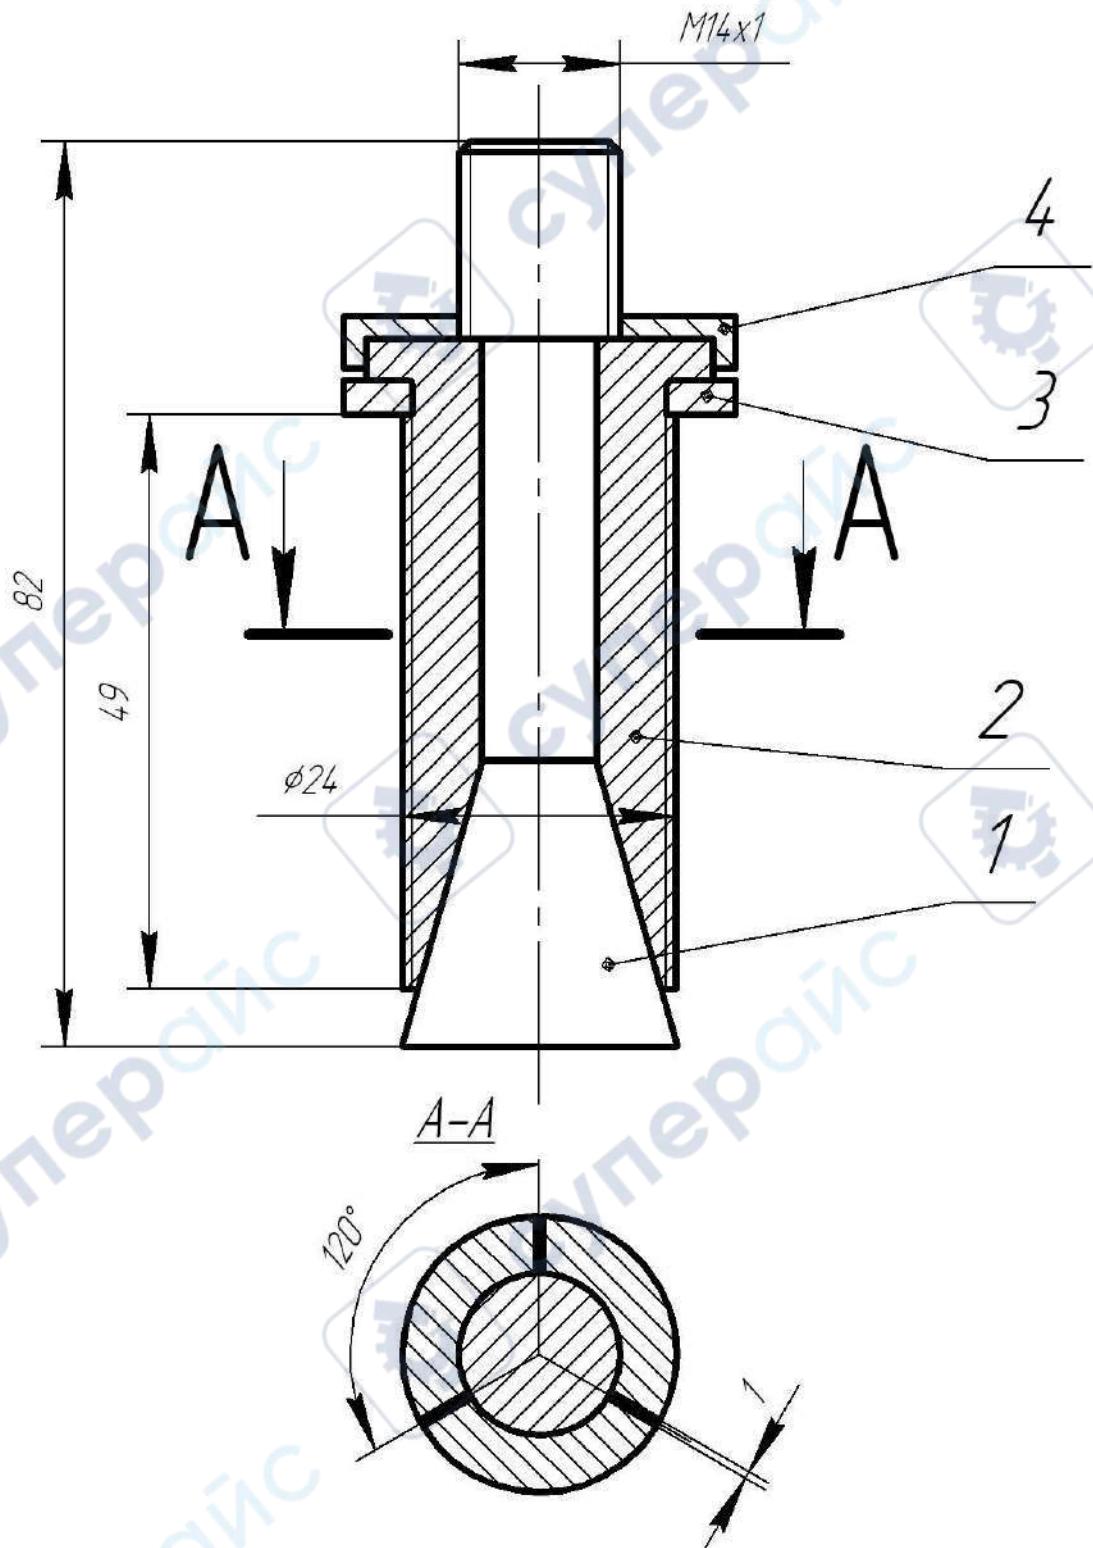

Цанга Ø24 в сборе

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Сборочный чертеж анкерного устройства Ø16

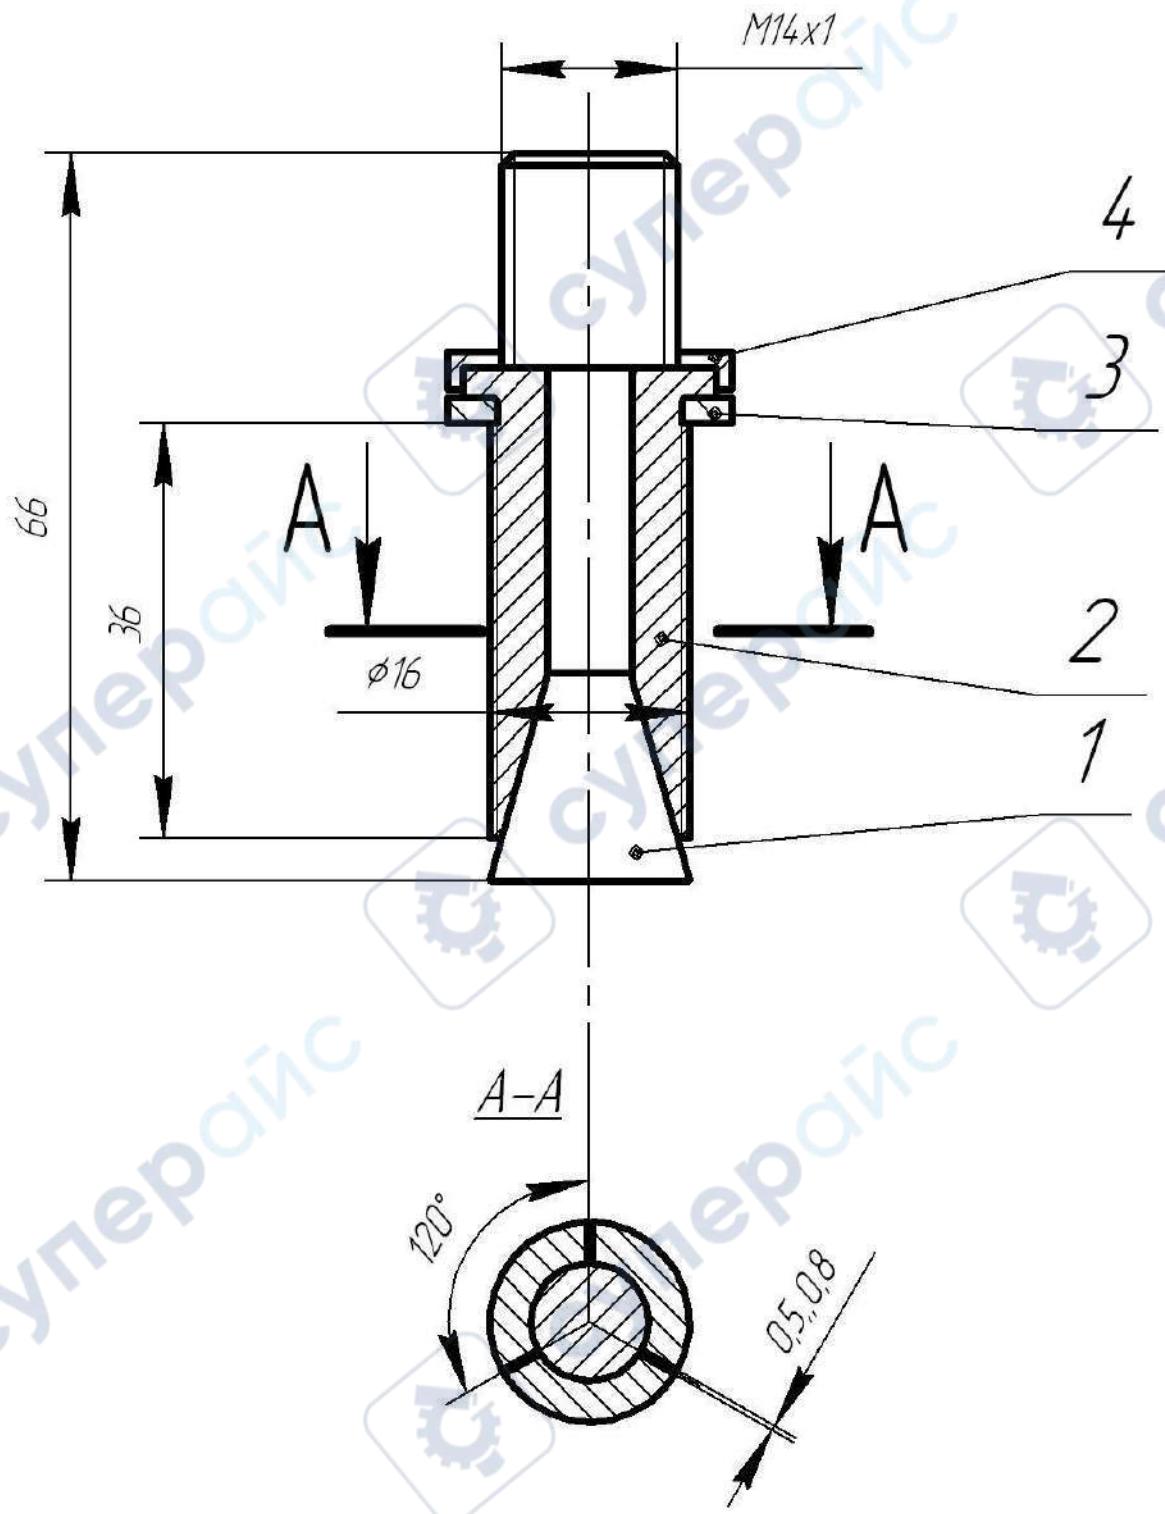

Цанга Ø16 в сборе

Приложение Б
(рекомендуемое МС-300.6-97)

ПРОТОКОЛ
выполнения натурных испытаний бетона

Строительные организации _____

Объект испытаний _____

Цель испытаний _____

Период обследования _____

Дата

Температурный лист _____

°C

Сведения о конструкции:

сроки бетонирования _____

способ бетонирования _____

способ выдерживания _____

Время

средняя температура бетона _____

°C

расположение швов, ярусов _____

вид армирования _____

Сведения о бетоне:

вид и крупность заполнения _____

состояние бетона (визуально) _____

средняя прочность (марка, класс) бетона

по паспорту (испытаниям образцов-кубов) _____

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Средства измерений:

№ пп	Наименование	Тип, осн. хар-ки	Сведения о поверке или калибровке
1.			
2.			
3.			
4.			

Планирование измерений:

Схема измерений (количественная,

альтернативно-количественная)

Дозированный уровень нагружения, МПа

Количество участков измерений

в однородной зоне

Количество однородных зон

в конструкции

Глубина и схема нагружений

Значение переводных

коэффициентов

Погрешность (СКО) метода

измерений

Подготовка конструкции:

Размеры шпуротов \varnothing x, мм

Способ и режим предварительной

обработки (прогрев, высушивание)

Результаты измерений:

Координаты участка	Показания силоизмерит.	Усилие вырыва, кН	Проскальзывание, мм

Основные измерения

Дополнительные измерения

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Результаты обработки данных измерения прочности по участкам:

№ пп	Усилие вырыва, кН	Поправки		Прочность, МПа	Средняя прочность по участкам
		1	2		

Основные измерения

Дополнительные измерения

Результаты расчетов прочности:

Нижние границы прочности по зонам:

Зоны	Средние значения, МПа	СКО, МПа	Нижняя граница прочности, МПа

Нижние границы прочности по результатам дополнительных измерений по зонам:

Зоны	Средние значения, МПа	СКО, МПа	Нижняя граница прочности, МПа

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Зоны с необеспеченной требуемой прочностью

Расчет нижней границы прочности партии бетона, конструкций, изделий

Средняя прочность, МПа _____ СКО, МПа _____
 \check{R}_p , МПа _____

Вычисление среднего квадратического отклонения прочности бетона по формуле:

$$S = (S_{\text{м.о.с.}} + \frac{S_{\varepsilon p} \cdot R_{cp}}{100 \cdot (\sqrt{n-1})})$$

где $S_{\text{м.о.с.}}$ – среднее квадратическое отклонение прочности по результатам испытаний конструкций или зоны конструкций методом отрыва со скальванием;

$S_{\varepsilon p}$ – средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости, принимаемая согласно таблице 3.1. настоящего Руководства;

R_{cp} – средняя прочность испытываемых конструкций или зоны.

Расчет прироста прочности после прогрева

Заключение _____

Испытания проводили _____

**Паспорт
Измеритель прочности бетона
ПОС-МГ4**

1 Назначение и область применения

1.1 Измерители прочности бетона ПОС-МГ4 предназначены для неразрушающего контроля прочности бетона монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций методом отрыва со скальванием по ГОСТ 22690.

1.2 Область применения измерителей - определение прочности бетона на объектах строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения и привязки градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, в соответствии с ГОСТ 22690 (Приложения Е, Ж) и ГОСТ 17624 (Приложения Б, В).

2 Метрологические и технические характеристики

2.1 Основные метрологические и технические характеристики, включая показатели точности, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Диапазон измерений силы, кН – ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П – ПОС-100МГ4.У	от 5 до 60 от 7 до 100
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий, %/10 °C	$\pm 0,8$

Продолжение таблицы 1

1	2
Нормальные условия измерений:	
– температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +25
– относительная влажность воздуха, %	80
Диапазон показаний прочности бетона, МПа	от 5 до 100
Электропитание измерителей:	
– от элементов питания напряжением, В	от 1,8 до 3,5
– от аккумуляторной батареи напряжением, В	от 3,3 до 4,5
Потребляемая мощность, Вт, не более:	
– с элементами питания	0,3
– с аккумуляторной батареей	0,8
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее	9
Условия эксплуатации:	
– температура окружающего воздуха, °С	от -20 до +50
– относительная влажность воздуха, %, не более	95
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5000
Средний срок службы, лет	10

2.2 Максимальные габаритные размеры и масса измерителей для различных модификаций приведены в таблице 2

Таблица 2 – Максимальные габаритные размеры и масса

Обозначение модификаций	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	высота	ширина	длина	
ПОС-60МГ4.П	520	200	290	5,5
ПОС-60МГ4.П.1	550	90	220	4,5
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на трех опорах	650	200	290	6,4
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на двух опорах	620	230	250	4,5
ПОС-100МГ4.У	660	220	230	12,4

1.2.3 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 3

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	POS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	E7F9

3 Комплект поставки

Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
Электронный блок	1 шт.	
Силовозбудитель с опорной плитой	1 шт.	
Тяга с микрометрической гайкой	1 шт.	Кроме ПОС-60МГ4.ОД
Тяга (ОД)	1 шт.	Для ПОС-60МГ4.ОД
Вилочный захват	1 шт.	
Анкерное устройство Ø24мм	1 шт.	
Анкерное устройство Ø16мм	2 шт.	
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.	
Бур Ø16 мм	1 шт.	
Бур Ø25 мм	1 шт.	
Шлямбур Ø16мм	1 шт.	
Гаечный ключ 19 мм	1 шт.	ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П
Гаечный ключ 22 мм	1 шт.	ПОС-100МГ4.У
Резиновая груша	1 шт.	
Ремень	1 шт.	По спецзаказу
Кабель связи с ПК	1 шт.	USB/mini-USB
USB-флеш-накопитель с программным обеспечением	1 шт.	
Упаковочный кейс	1 шт.	

4 Методика поверки

Проверка измерителя проводится по документу МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Челябинский ЦСМ» 08.10.2019.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерителя требованиям ТУ 26.51.62.120-007-12585810-2019 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты продажи измерителя.

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на измеритель с нарушенным клеймом изготовителя и имеющий грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Адреса разработчика-изготовителя ООО "СКБ Стройприбор":

Фактический: г. Челябинск, ул. Калинина, 11 «Г»,

Почтовый: 454084 г. Челябинск, а/я 8538

тел./факс в Челябинске: (351) 277-8-555;

в Москве: (495) 134-3-555.

6 Свидетельство о приемке

6.1 Измеритель прочности бетона ПОС- МГ4
№ _____ соответствует требованиям ТУ 26.51.62.120-007-
12585810-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» 20____ г.

М.П. _____
(подпись лиц, ответственных за приемку)

ПОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА

знак поверки (поверитель, подпись и Ф.И.О.)

Дата поверки «_____» 20____ г.

7 Сведения о периодической поверке

Запись о проведенной поверке	Дата и знак поверки	Подпись поверителя	Расшифровка подписи

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Челябинской области»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «СКБ Стройприбор»



В.В. Гулунов

2019

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
ФБУ «Челябинский ЦСМ»

О.Ю. Матанцева



2019

МП 26.51.62.120-007-2019
«Измерители прочности бетона ПОС-МГ4.
Методика поверки»

г. Челябинск
2019

Настоящая методика поверки, распространяется на измерители прочности бетона ПОС-МГ4 (далее по тексту - измерители), выпускаемые по технической документации ООО «СКБ Стройприбор» и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Настоящая методика поверки распространяется на ранее выпускавшиеся измерители прочности бетона ПОС-50МГ4.

Интервал между поверками – 12 месяцев.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	4.1	да	да
Проверка соответствия программного обеспечения		да	да
Опробование	4.2	да	да
Определение относительной погрешности измерений силы	4.4	да	да

1.2 Поверка может быть прекращена после выполнения любой из операций, в результате которой получены отрицательные результаты.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки указанные в таблице 2

Примечание – Допускается применение средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Таблица 2

Номер пункта методики	Наименование средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.4	Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014, динамометры растяжения ДМР-2,5/1-1МГ4 диапазон измерений от 0,05 до 2,5 кН; ДМР-10/1МГ4 диапазон измерений от 2,0 до 100,0 кН; относительная погрешность $\pm 0,24\%$
Вспомогательное оборудование	
6.4	Стенд

3 Требования к квалификации поверителей

Проверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке, имеющих высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области механических измерений.

4 Требования безопасности

При проведении поверки измерителей, следует соблюдать требования безопасности, устанавливаемые руководством по эксплуатации на измерители и руководством по эксплуатации используемых при поверке средств измерений.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха – $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха – не более 80 %;

5.2 Проверяемый измеритель и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие измерителей требованиям технической документации фирмы-изготовителя в части комплектности (согласно паспорту) и маркировки (наличие товарного знака, модификации, заводского номера, даты выпуска);
- отсутствие механических повреждений на измерительных и других наружных поверхностях деталей, которые могут повлиять на работоспособность измерителя;
- наличие элементов питания.

6.2 Проверка соответствия программного обеспечения (ПО)

Для проверки идентификационных данных ПО включить электронный блок клавишей F, после звукового сигнала нажать и удерживать клавишу РЕЖИМ. Идентификационные данные ПО, отображаемые на дисплее электронного блока должны соответствовать данным описания типа ПОС-МГ4.

6.3 Опробование

При опробовании проверяют:

- правильность прохождения теста при включении электронного блока, изображение цифр на дисплее должно быть четким;
- обеспечение нагружающим устройством равномерного приложения силы;
- отсутствие без нагрузки показаний на дисплее.

6.4 Определение относительной погрешности измерений силы

6.4.1 Для проведения измерений измеритель (1) и динамометр (3) установить на стенд (2) (рисунок 1). Вращая рукоятку силовозбудителя по часовой стрелке выбрать зазоры в винтовых соединениях, включить питание и провести автоподстройку измерителя и ди-

намометра в соответствии с РЭ.

6.4.2 Для обжатия винтовых соединений измеритель нагружают максимальной силой и выдерживают в течение 5 минут. После снятия нагрузки вновь проводят автоподстройку измерителя и динамометра.

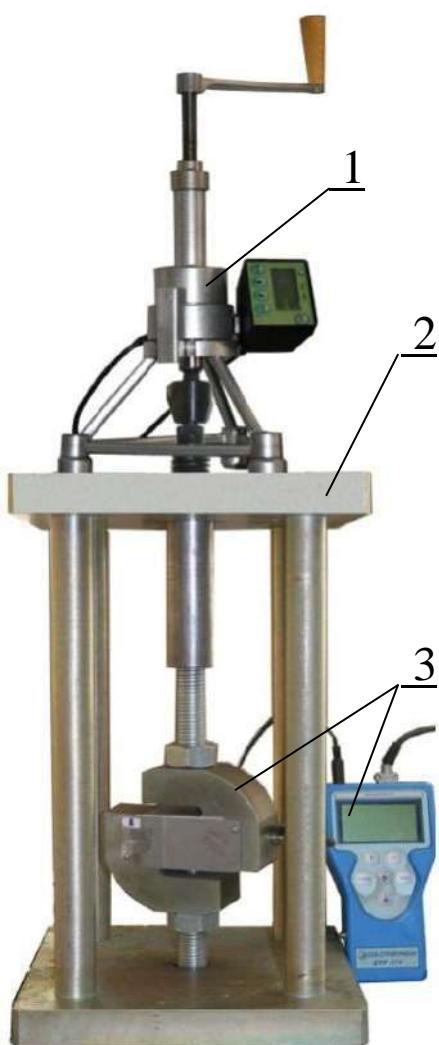


Рисунок 1

6.4.3 Измеритель нагружают силой с возрастающими значениями ступенями (не менее шести), равномерно распределенными по диапазону измерений от наименьшего предела измерений до наибольшего предела измерений.

6.4.4 Относительную погрешность определить по формуле:

$$\delta = \frac{F_{изм} - F_d}{F_d} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

$F_{изм.}$ – измеренное значение силы в i -той точке диапазона, кН

F_d – действительное значение силы в i -той точке диапазона, кН

6.4.5 Результаты поверки считать положительными, если относительная погрешность измерений силы во всем диапазоне измерений находится в пределах $\pm 2 \%$.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1 Приказа Минпромторга России № 1815.

7.2 При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности по форме приложения 2 Приказа Минпромторга России № 1815.