Инструкция по эксплуатации

Дальномер YQ60

supereyes.ru
УПЕРАЙС

Указания к использованию

Панель кнопок

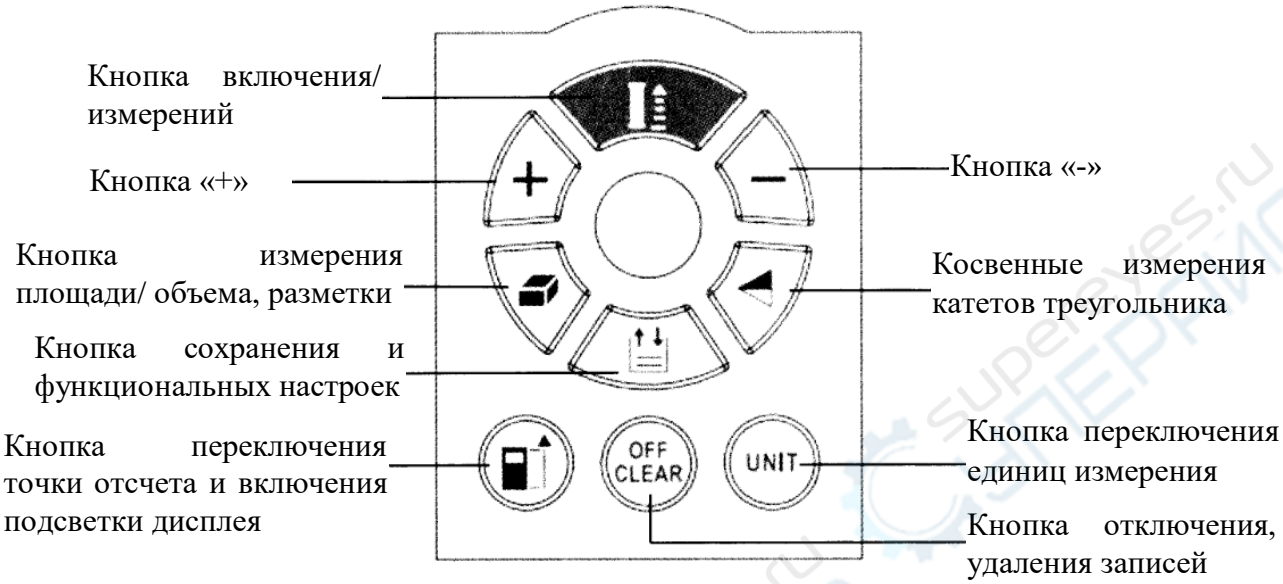

Описание дисплея

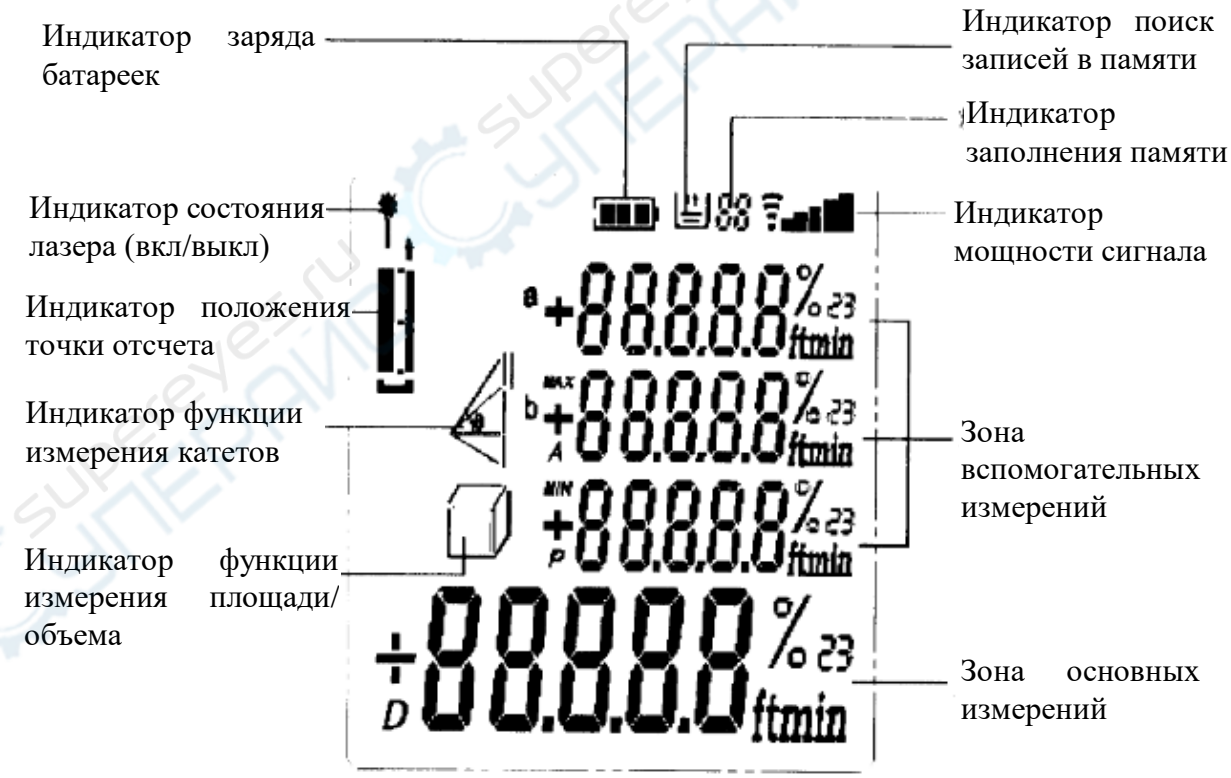

Установка и замена батареек

Откройте крышку блока батареек на задней панели прибора. Вставьте батарейки, строго соблюдая полярность, закройте блок батареек крышкой. Для питания дальномера используются две щелочных батарейки AAA 1.5 V (в качестве многоразовых аккумуляторов могут использоваться только никель-металлогидридные аккумуляторы 1.2 V AAA). Если прибор долгое время не используется, извлеките из него батарейки, чтобы предотвратить утечку щелочи и коррозию корпуса.

Включение прибора, меню настроек

Включение и отключение прибора

Когда прибор выключен, нажмите кнопку , чтобы включить прибор и войти в режим измерений.

Когда прибор включен, зажмите кнопку , чтобы выключить прибор.

Если в течение 45 секунд не выполнять никаких действий со включенным прибором, он выключится автоматически.

Настройка единиц измерения

Чтобы переключить единицы измерения, нажмите кнопку . Доступные единицы измерения длины: метр (m), фут (ft), дюйм (in).

Доступные единицы измерения площади: метр кв. (m^2), фут кв. (ft^2), дюйм кв. (in^2).

Доступные единицы измерения объема: метр куб. (m^3), фут куб. (ft^3), дюйм куб. (in^3).

Настройка точки отсчета

Нажмите кнопку , чтобы выбрать точку отсчета для последующего измерения. Система предлагает две точки отсчета на выбор: одна располагается на переднем крае прибора , другая — на заднем крае прибора . По умолчанию используется точка отсчета на заднем крае прибора.

Включение и отключение подсветки экрана

Когда подсветка включена, зажмите кнопку , чтобы установить настройки включения и отключения подсветки экрана.

Если в течение 15 секунд не производить никаких действий с прибором со включенной подсветкой, она выключится автоматически.

Функция удаления

Нажмите кнопку , чтобы воспользоваться функцию удаления: отменить последнюю команду, вернуться к предыдущему шагу и удалить результаты измерения.

Поиск записей в памяти прибора

Нажмите кнопку , на экране появится значок — функция поиска записей в памяти прибора станет активна. В памяти прибора автоматически сохраняются 20 последних наборов измерений. Чтобы отыскать нужную запись в памяти, используйте кнопки «+» и «-».

Индикатор мощности сигнала

Индикатор показывает уровень мощности излучения сигнала. Когда количество «палочек» индикатора уменьшается, это означает, что мощность сигнала падает.

Индикатор заряда батареек

Индикатор показывает уровень заряда батареек. Когда индикатор становится пустым , это означает, что заряда недостаточно, и необходимо заменить батарейки.

Самостоятельная калибровка

Чтобы обеспечить точность измерений, в приборе предусмотрена функция калибровки.

Способ калибровки: когда прибор выключен, зажмите кнопку и удерживайте, пока на экране не появится мигающий значок . Затем снова зажмите кнопку пока не появится надпись  . Когда число после начнет мигать, это будет означать, что прибор вошел в режим калибровки. С помощью короткого нажатия кнопки пользователь может ввести коэффициент корректировки, чтобы компенсировать ошибку измерения. Диапазон корректировки: от -7 мм до +7 мм. После ввода коэффициента зажмите кнопку , чтобы сохранить настройки, выйти из режима калибровки и войти в настройки звука BP. Воспользуйтесь кнопкой , чтобы ввести настройки звука BP. Далее снова зажмите кнопку , чтобы сохранить результаты настроек, выйти из настроек звука BP и войти в настройки подсветки BL. Воспользуйтесь кнопкой , чтобы ввести настройки подсветки BL. В конце зажмите кнопку , чтобы сохранить настройки и выйти.