

# Осциллографы RIGOL серии MSO1000Z/DS1000Z

Руководство по проверке  
производительности

## Содержание

1 Обзор.....	4
1.1 Подготовка к тестированию .....	4
1.1.1 Самотестирование .....	4
1.1.2 Самотестирование .....	4
1.2 Запись результатов тестирования .....	4
1.3 Технические характеристики .....	5
2 Испытания для проверки характеристик .....	5
2.1 Испытание входного импеданса .....	6
2.1.1 Технические характеристики .....	6
2.1.2 Схема подключения для испытания .....	6
2.1.3 Процедура испытания .....	6
2.1.4 Форма записи результатов испытаний .....	6
2.2 Испытание точности коэффициента усиления по постоянному току .....	7
2.2.1 Технические характеристики .....	7
2.2.2 Схема подключения для испытания .....	7
2.2.3 Процедура испытания .....	7
2.2.4 Форма записи результатов испытаний .....	8
2.3 Испытание полосы пропускания .....	9
2.3.1 Технические характеристики .....	9
2.3.2 Схема подключения испытания.....	10
2.3.3 Процедура испытания .....	10
2.3.4 Форма записи результатов испытаний .....	11
2.4 Испытание ограничения полосы пропускания .....	11
2.4.2 Схема подключения для испытания .....	12
2.4.3 Процедура испытания .....	12
2.4.4 Форма записи результатов испытаний .....	13
2.5 Испытание точности временной развертки .....	15
2.5.1 Технические характеристики .....	15
2.5.2 Схема подключения для испытания .....	15
2.5.3 Процедура испытания .....	15
2.5.4 Форма записи результатов испытаний .....	16
2.6 Испытание смещения нулевой точки.....	17

2.6.1 Технические характеристики .....	17
2.6.2 Схема подключения для испытания .....	17
2.6.3 Процедура испытания .....	17
2.6.4 Форма записи результатов испытаний .....	18

## 1 Обзор

### 1.1 Подготовка к тестированию

Перед выполнением тестирования необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

1. Самотестирование
2. Прогрев (убедитесь, что прибор проработал не менее 30 минут)
3. Самокалибровка

#### 1.1.1 Самотестирование

Когда осциллограф находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку питания , расположенную в левом нижнем углу передней панели, чтобы включить осциллограф. Во время запуска прибор выполняет серию процедур самотестирования. После завершения самотестирования отображается экран приветствия.

Не выполняйте самокалибровку или испытания рабочих характеристик до тех пор, пока прибор не пройдет самотестирование.

#### 1.1.2 Самокалибрование

Перед выполнением самокалибровки убедитесь, что осциллограф был прогрет или работал более 30 минут.

1. Отключите все соединения всех каналов.
2. Нажмите **Utility** → **Self-Cal**, затем **Start** для выполнения самокалибровки.
3. Процедура самокалибровки длится около 30 минут. После завершения самокалибровки отображается соответствующее сообщение. На этом этапе, пожалуйста, перезапустите прибор.
4. Нажмите **Acquire** → **Mode** и с помощью  выберите режим **Average**; нажмите **Averages** и с помощью  установите значение 16.
5. Установите коэффициент ослабления пробника каждого канала в значение «1X» (нажмите **CH1**, **CH2**, **CH3** или **CH4**) → **Probe**).
6. Установите вертикальный масштаб каждого канала равным 2 мВ/дел и проверьте смещение формы сигнала каждого канала. Если смещение превышает 0,5 деления, проверьте, имеются ли вокруг источники помех и обеспечено ли надежное заземление источника питания. Если да, выполните самокалибровку повторно.

### 1.2 Запись результатов тестирования

Записывайте и сохраняйте результаты каждого теста. В Приложении данного руководства приведена форма записи результатов тестирования, в которой перечислены все тестовые пункты, соответствующие им предельные значения характеристик, а также предусмотрены поля для внесения пользователем результатов тестирования.

#### Примечание:

Рекомендуется перед каждым тестированием делать копию формы записи результатов и заносить результаты в копию, чтобы форма могла использоваться многократно.

### 1.3 Технические характеристики

Технические характеристики каждого тестового пункта приведены в главе 2. Для ознакомления с другими характеристиками обратитесь к Техническому описанию MSO1000Z/DS1000Z (доступно для загрузки с официального сайта RIGOL ([www.rigol.com](http://www.rigol.com))).

#### Примечание:

Все технические характеристики действительны только в том случае, если осциллограф был прогрет в течение более чем 30 минут.

### 2 Испытания для проверки характеристик

В данной главе представлены методы и процедуры испытаний для проверки характеристик цифровых осциллографов серии MSO1000Z/DS1000Z на примере модели MSO1104Z-S.

В настоящем руководстве для проведения испытаний используется калибратор Fluke 9500B. Допускается применение других устройств, соответствующих требованиям раздела «Технические характеристики», приведённым в таблице 2-1.

Таблица 2-1. Необходимые испытательные устройства

План испытаний	Устройство	Характеристики (Спецификация)	Рекомендуемая модель
План 1	Калибратор осциллографов	Диапазон выходного напряжения постоянного тока (DC): 1 МОм: от 1 мВ до 200 В 50 Ом: от 1 мВ до 200 В >Время нарастания быстрого сигнала: ≤ 150 пс	Fluke 9500B
	Адаптер импеданса 50 Ом	Кабель BNC (вилка) — BNC (розетка)	--
План 2	Цифровой мультиметр	Точность измерения сопротивления выше ±0.1% от показания	RIGOL DM3058/3068
	Тестовый кабель	Кабель BNC (вилка) — Двойной штекер типа «банан»	--
	Генератор сигналов произвольной формы / функциональный генератор	Точность частоты: ±1 ppm	RIGOL DG4162
	Кабель Dual-BNC	Кабель BNC (вилка) — BNC (вилка)	--

#### Примечание:

1. Перед выполнением испытаний для проверки характеристик убедитесь, что осциллограф успешно прошёл самотестирование и была выполнена самокалибровка.

2. Перед выполнением любых из следующих испытаний убедитесь, что осциллограф прогревался не менее 30 минут.

3. Перед или после выполнения любых из следующих испытаний выполните сброс прибора к заводским настройкам.

## 2.1 Испытание входного импеданса

### 2.1.1 Технические характеристики

Входной импеданс	
Аналоговый канал (CH1–CH4)	1 МОм: 0.99 МОм до 1.01 МОм

### 2.1.2 Схема подключения для испытания

Fluke 9500B



Рисунок 2-1. Схема подключения для испытания импеданса

### 2.1.3 Процедура испытания

1. Подключите активную головку Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа, как показано на рисунке выше.

2. Настройте осциллограф:

1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.

2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».

3) Поверните регулятор **VERTICAL SCALE**, установив вертикальный масштаб канала CH1 равным 100 mV/div.

3. Включите Fluke 9500B, установите его импеданс равным 1 МОм и выберите функцию измерения сопротивления. Считайте и запишите измеренное значение сопротивления.

4. Поверните регулятор **VERTICAL SCALE**, установив вертикальный масштаб канала CH1 равным

500 mV/div; считайте и запишите измеренное значение сопротивления.

5. Выключите канал CH1. Аналогичным способом измерьте сопротивление каналов CH2, CH3 и CH4 и запишите результаты измерений.

### 2.1.4 Форма записи результатов испытаний

Канал	Масштаб по вертикали	Результат испытания	Предел	Прошел / Не прошел
CH1	100 мВ/дел		от 0,99 МОм до 1,01 МОм	
	500 мВ/дел			
CH2	100 мВ/дел		от 0,99 МОм до 1,01 МОм	
	500 мВ/дел			
CH3	100 мВ/дел		от 0,99 МОм до 1,01 МОм	
	500 мВ/дел			

CH4	100 мВ/дел			
	500 мВ/дел			

## 2.2 Испытание точности коэффициента усиления по постоянному току


### 2.2.1 Технические характеристики

Точность усиления по постоянному току	
Технические характеристики	< 10 мВ: $\pm 4\%$ $\times$ Полная шкала <sup>[1]</sup>
	$\geq 10$ мВ: $\pm 3\%$ $\times$ Полная шкала <sup>[1]</sup>

Примечание <sup>[1]</sup>: Полная шкала = 8  $\times$  текущий вертикальный масштаб.

### 2.2.2 Схема подключения для испытания

Fluke 9500B

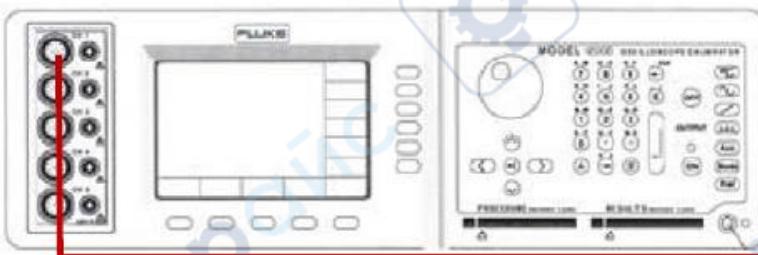

MSO/DS1000Z

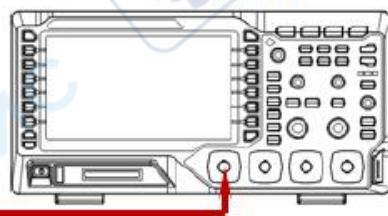


Рисунок 2-2. Схема подключения для испытания точности усиления по постоянному току

### 2.2.3 Процедура испытания

1. Подключите активную головку Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа, как показано на рисунке выше.
2. Включите Fluke 9500B и установите его импеданс равным 1 МОм.
3. С помощью Fluke 9500B подайте сигнал постоянного тока с напряжением +3 мВ DC (Vout1).
4. Настройте осциллограф:
  - 1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.
  - 2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».
  - 3) Поверните регулятор **VERTICAL SCALE**, установив вертикальный масштаб канала CH1 равным 1 мВ/div.
  - 4) Поверните регулятор **HORIZONTAL SCALE**, установив горизонтальную развертку 100 us/div.
  - 5) Нажмите **VERTICAL SCALE**, чтобы установить вертикальное положение равным 0.
  - 6) Нажмите **Mode**, выберите режим сбора данных **«Average»**; нажмите **Averages** и установите количество усреднений равным 32.
  5. Нажмите **MENU**  $\rightarrow$  **Vavg** слева на экране осциллографа, включите функцию измерения среднего значения. Считайте и запишите Vavg1.
  6. Установите на Fluke 9500B выходное напряжение постоянного тока -3 мВ DC (Vout2).

7. Нажмите **MENU** → **Vavg**, слева на экране осциллографа, включите функцию измерения среднего значения. Считайте и запишите  $Vavg2$ .

8. Рассчитайте относительную погрешность для данного вертикального масштаба по формуле:  $| (Vavg1 - Vavg2) - (Vout1 - Vout2) | / \text{Полная шкала} \times 100 \%$ .

9. Не изменяя остальные настройки осциллографа:

1) Последовательно установите вертикальный масштаб: 2 mV/div, 5 mV/div, 10 mV/div, 20 mV/div, 50 mV/div, 100 mV/div, 200 mV/div, 500 mV/div, 1 V/div, 2 V/div, 5 V/div и 10 V/div.

2) Установите выходное напряжение Fluke 9500B равным 3 × текущий вертикальный масштаб и  $-3 \times$  текущий вертикальный масштаб соответственно.

3) Повторите шаги 3–7 и запишите результаты.

4) Рассчитайте относительную погрешность для каждого вертикального масштаба.

$| (Vavg1 - Vavg2) - (Vout1 - Vout2) | / \text{Full Scale} \times 100\%$ .

10. Выключите канал CH1. Аналогичным способом выполните испытание каналов CH2, CH3 и CH4 и запишите результаты.

#### 2.2.4 Форма записи результатов испытаний

Канал	Вертикальный масштаб	Результат			Допуск	Соответствие
		Vavg1	Vavg2	Результат расчета[1]		
CH1	1 mV/div				$\leq 4\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					
CH2	1 mV/div				$\leq 4\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					
CH3	1 mV/div				$\leq 3\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					
CH4	1 mV/div				$\leq 3\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					

CH3	1 mV/div			$\leq 4\%$
	2 mV/div			
	5 mV/div			
	10 mV/div			
	20 mV/div			
	50 mV/div			
	100 mV/div			
	200 mV/div			
	500 mV/div			
	1 V/div			
	2 V/div			
	5 V/div			
	10 V/div			
CH4	1 mV/div			$\leq 4\%$
	2 mV/div			
	5 mV/div			
	10 mV/div			
	20 mV/div			
	50 mV/div			
	100 mV/div			
	200 mV/div			
	500 mV/div			
	1 V/div			
	2 V/div			
	5 V/div			
	10 V/div			

Примечание<sup>[1]</sup>: Формула расчета равна  $|(Vavg1 - Vavg2) - (Vout1 - Vout2)| / \text{Полная шкала} \times 100\%$ ; где  $Vout1$  и  $Vout2$  равны 3 × текущей вертикальной шкале и -3 × текущей вертикальной шкале соответственно.

## 2.3 Испытание полосы пропускания

Испытание полосы пропускания предназначено для проверки характеристик полосы пропускания осциллографа путём измерения потерь амплитуды осциллографа при работе на полной полосе пропускания.

### 2.3.1 Технические характеристики

Полоса пропускания	
Ослабление амплитуды <sup>[1]</sup>	-3 dB to 3 dB

Примечание<sup>[1]</sup>: Потери амплитуды (дБ) =  $20 \times \lg (Vrms2 / Vrms1)$ , где  $Vrms1$  — измеренное действующее значение амплитуды на частоте 1 МГц,  $Vrms2$  — измеренное действующее значение амплитуды на полной полосе пропускания.

### 2.3.2 Схема подключения испытания

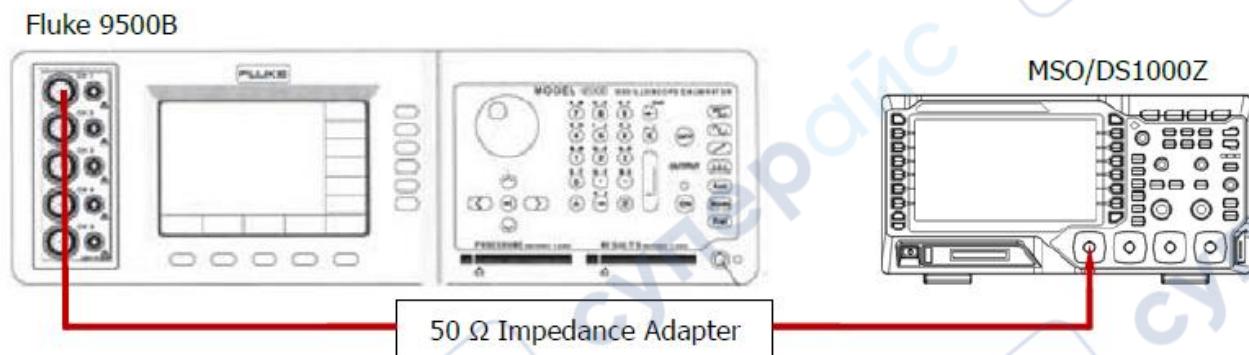


Рисунок 2-3. Схема подключения для испытания полосы пропускания

### 2.3.3 Процедура испытания

1. Подключите активную головку Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа через адаптер импеданса 50 Ом, как показано на рисунке выше.
2. Включите Fluke 9500B и установите его импеданс равным 50 Ом
3. Настройте осциллограф:
  - 1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.
  - 2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».
  - 3) Поверните **HORIZONTAL SCALE** чтобы установить горизонтальную временную базу 500 ns/div.
  - 4) Поверните **VERTICAL SCALE** чтобы установить вертикальную шкалу на 100 mV/div.
  - 5) Установите **HORIZONTAL SCALE** и **VERTICAL SCALE** положение равным 0.
  - 6) Установите **TRIGGER LEVEL** равным 0 В.
4. С помощью Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 600 мВ.
5. Нажмите **MENU** → **Vrms** слева на экране осциллографа, включите функцию измерения действующего значения. Считайте и запишите Vrms1.
6. Подайте синусоидальный сигнал частотой 100 МГц и амплитудой 600 мВ.

Таблица 2-2. Значения настроек испытуемого осциллографа

Модель	Полная полоса пропускания	Горизонтальная развертка
MSO1104Z-S / MSO1104Z / DS1104Z-S Plus / DS1104Z Plus	100 МГц	5 нс/дел
MSO1074Z-S / MSO1074Z / DS1074Z-S Plus / DS1074Z Plus	70 МГц	10 нс/дел
DS1054Z	50 МГц	10 нс/дел

7. Поверните **HORIZONTAL SCALE**, чтобы установить коэффициент горизонтальной развертки на 5 нс/дел (значение настройки отличается для разных моделей осциллографов; пожалуйста, см. Таблицу 2-2).

8. Нажмите MENU → Vrms слева на экране осциллографа, включите функцию измерения действующего значения. Считайте и запишите Vrms2.

9. Рассчитайте потери амплитуды по формуле: **Потери амплитуды (дБ) = 20 × lg (Vrms2 / Vrms1)**.

10. Не изменяя остальные настройки осциллографа из шага 3, установите вертикальный масштаб 200 mV/div.

11. Подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 1,2 В.

12. Повторите шаг 5.

13. Подайте синусоидальный сигнал частотой 100 МГц и амплитудой 1,2 В.

14. Повторите шаги 7–9.

15. Оставьте остальные настройки осциллографа, указанные в шаге 3, без изменений и установите масштаб по вертикали на 500 мВ/дел.

16. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 3 В (размах).

17. Повторите шаг 5.

18. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 100 МГц (частота отличается для разных моделей осциллографов; пожалуйста, см. Таблицу 2-2) и амплитудой 3 В (размах).

19. Повторите шаги с 7 по 9.

20. Выключите канал CH1. Протестируйте поочередно каналы CH2, CH3 и CH4, используя описанную выше методику, и запишите результаты испытаний.

### 2.3.4 Форма записи результатов испытаний

Канал	Вертикальный масштаб	Test Result			Допуск	Соответствие
		Vrms1	Vrms2	Потери амплитуды [1]		
CH1	100 mV/div				-3 дБ ~ 3 дБ	
	500 mV/div					
CH2	100 mV/div				-3 дБ ~ 3 дБ	
	500 mV/div					
CH3	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
CH4	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					

Примечание [1]: Потери амплитуды (дБ) = 20 × lg (Vrms2 / Vrms1).

### 2.4 Испытание ограничения полосы пропускания

Испытание ограничения полосы пропускания предназначено для проверки функции ограничения полосы пропускания осциллографа путём измерения потерь амплитуды при работе в режиме ограничения полосы.

#### 2.4.1 Технические характеристики

Полоса пропускания	
Потери амплитуды [1]	-3 dB to 3 dB

Примечание <sup>[1]</sup>: Потери амплитуды (дБ) =  $20 \times \lg (V_{rms2} / V_{rms1})$ , где  $V_{rms1}$  — измеренное действующее значение амплитуды на частоте 1 МГц,  $V_{rms2}$  — измеренное действующее значение амплитуды на частоте ограничения полосы пропускания.

#### 2.4.2 Схема подключения для испытания

Fluke 9500B

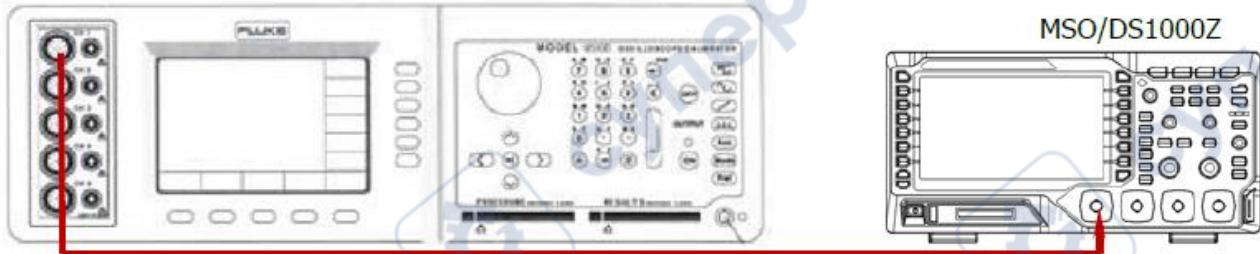


Рисунок 2-4. Схема подключения для испытания ограничения полосы пропускания

#### 2.4.3 Процедура испытания

1. Подключите активную головку Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа, как показано на рисунке выше

2. Включите Fluke 9500B и установите его импеданс равным 1 МОм.

3. Настройте осциллограф:

1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.

2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».

3) Поверните **VERTICAL SCALE** чтобы установить вертикальную шкалу на 100 mV/div

4) Поверните **HORIZONTAL SCALE** чтобы установить горизонтальную временную базу 500 ns/div.

5) Установите **HORIZONTAL POSITION** и **VERTICAL POSITION** в положение равным 0.

6) Установите **TRIGGER LEVEL** равным 0 В.

4. Нажмите **CH1 → BW Limit**, установите ограничение полосы пропускания «20 М».

5. Подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 600 мВ.

6. Нажмите **MENU → Vrms**, включите измерение действующего значения и запишите  $V_{rms1}$ .

7. Подайте синусоидальный сигнал частотой 20 МГц и амплитудой 600 мВ

8. Поверните **HORIZONTAL SCALE** чтобы установить горизонтальную временную базу равной 50 ns/div.

9. Нажмите **MENU → Vrms**, включите измерение действующего значения и запишите  $V_{rms2}$ .

10. Рассчитайте потери амплитуды: **Потери амплитуды A1 (дБ) =  $20 \times \lg (V_{rms2} / V_{rms1})$**  и сравните результат с техническими характеристиками. На данном этапе потери амплитуды должны находиться в пределах допуска.

11. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 50 МГц и амплитудой 600 мВ (размах).

12. Поверните регулятор HORIZONTAL SCALE (Масштаб по горизонтали), чтобы установить горизонтальную развертку на 10 нс/дел.

13. Нажмите MENU → Vrms в левой части экрана осциллографа, чтобы включить функцию измерения действующего значения. Считайте и запишите значение Vrms3.

14. Рассчитайте ослабление амплитуды: Ослабление амплитуды A2 (дБ) =  $20 \times \lg (Vrms3/Vrms1)$ . В этот момент ослабление амплитуды должно быть ниже -3 дБ.

15. Оставьте остальные настройки осциллографа, указанные в шаге 3, без изменений и установите масштаб по вертикали на 200 мВ/дел.

16. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 1,2 В (размах).

17. Повторите шаг 6.

18. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 20 МГц и амплитудой 1,2 В (размах).

19. Повторите шаги с 8 по 10.

20. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 50 МГц и амплитудой 1,2 В (размах).

21. Повторите шаги с 12 по 14.

22. Оставьте остальные настройки осциллографа, указанные в шаге 3, без изменений и установите масштаб по вертикали на 500 мВ/дел.

23. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 1 МГц и амплитудой 3 В (размах).

24. Повторите шаг 6.

25. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 20 МГц и амплитудой 3 В (размах).

26. Повторите шаги с 8 по 10.

27. С помощью калибратора Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 50 МГц и амплитудой 3 В (размах).

28. Повторите шаги с 12 по 14.

29. Выключите канал CH1. Протестируйте поочередно каналы CH2, CH3 и CH4, используя описанную выше методику.

#### 2.4.4 Форма записи результатов испытаний

Канал	Вертикальный масштаб	Vrms1	Vrms2	Vrms3	Результат расчёта	Предел	Пройдено / Не пройдено
CH1	100 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>	-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>	≤ -3 дБ	
	200 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>	-3 дБ ... 0 дБ	

					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
CH2	500 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
					Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
CH3	200 мВ/дел				Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
					Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
	500 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
					Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
CH3	100 мВ/дел				Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
					Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
	200 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
CH3	500 мВ/дел				Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
					Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
	100 мВ/дел				Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	

CH4	100 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
	200 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	
	500 мВ/дел				Потери амплитуды A1 <sup>[1]</sup>		-3 дБ ... 0 дБ	
					Потери амплитуды A2 <sup>[2]</sup>		≤ -3 дБ	

Примечание <sup>[1]</sup>: Потери амплитуды A1 (дБ) =  $20 \times \lg (V_{rms2} / V_{rms1})$

Примечание <sup>[2]</sup>: Потери амплитуды A2 (дБ) =  $20 \times \lg (V_{rms3} / V_{rms1})$

## 2.5 Испытание точности временной развертки

### 2.5.1 Технические характеристики

Точность временной развертки <sup>[1]</sup>	
Технические характеристики	$\leq \pm(25 ppm + \text{дрейф опорного генератора}^{[2]} \times \text{количество лет эксплуатации прибора}^{[3]})$

Примечание <sup>[1]</sup>: Типовое значение.

Примечание <sup>[2]</sup>: Дрейф опорного генератора не превышает  $\pm 5 ppm/\text{год}$ .

Примечание <sup>[3]</sup>: Количество лет эксплуатации прибора рассчитывается на основании даты, указанной в поверочном сертификате, выданном при выпуске прибора с завода.

### 2.5.2 Схема подключения для испытания

Fluke 9500B

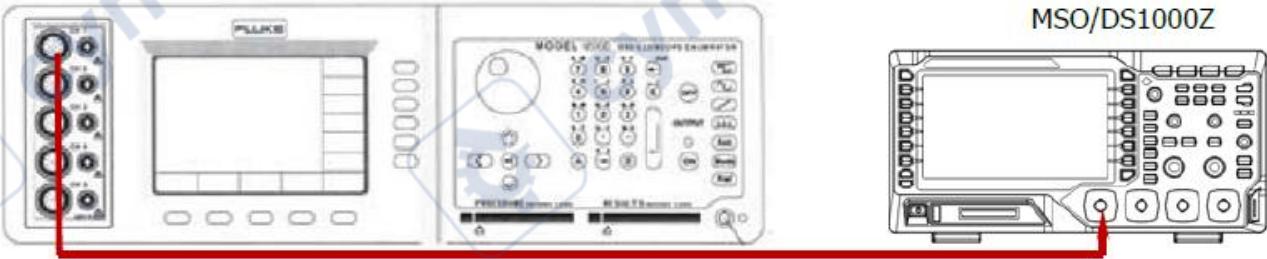


Рисунок 2-5. Схема подключения для испытания точности временной развертки

### 2.5.3 Процедура испытания

- Подключите активную головку Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа, как показано на рисунке выше.
- Включите Fluke 9500B и установите его импеданс равным 1 МОм.

3. С помощью Fluke 9500B подайте синусоидальный сигнал частотой 10 МГц и амплитудой 1,2 В

4. Настройте осциллограф:

1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.

2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».

3) Поверните  VERTICAL SCALE чтобы установить вертикальную шкалу на 200 mV/div.

4) Нажмите  VERTICAL POSITION чтобы установить вертикальное положение равным 0

5) Поверните  HORIZONTAL SCALE чтобы установить горизонтальную временную базу 10 ns / div.

6) Поверните  HORIZONTAL POSITION чтобы установить горизонтальное положение на 1 мс.

5. Наблюдайте экран осциллографа. Нажмите **Cursor → Mode → Manual**, чтобы включить ручной режим курсоров. С помощью ручных курсоров измерьте смещение ( $\Delta T$ ) средней точки сигнала (то есть точки пересечения фронта нарастания текущего сигнала с линией уровня триггера) относительно центра экрана и запишите результат измерения.

6. Рассчитайте точность временной развертки как отношение  $\Delta T$  к горизонтальному положению осциллографа. Например, если измеренное смещение составляет 1 нс, то точность временной развертки равна  $1 \text{ нс} / 1 \text{ мс} = 1 \text{ ppm}$ .

7. Рассчитайте допустимое значение точности временной развертки по формуле:  $\pm(25 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm/год} \times \text{количество лет эксплуатации прибора}^{[2]})$ .

#### 2.5.4 Форма записи результатов испытаний


Канал	Результат испытания $\Delta T$	Результат расчёта <sup>[1]</sup>	Допуск	Соответствие
CH1			$\pm(25 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm/год} \times \text{количество лет эксплуатации прибора}^{[2]})$	

Примечание <sup>[1]</sup>: Результат расчёта =  $\Delta T / 1 \text{ мс}$ .

Примечание <sup>[2]</sup>: Количество лет эксплуатации прибора определяется по дате, указанной в поверочном сертификате, выданном при выпуске прибора с завода.

## 2.6 Испытание смещения нулевой точки

Смещение нулевой точки определяется как смещение точки пересечения формы сигнала и линии уровня триггера относительно позиции триггера, как показано на рисунке ниже.

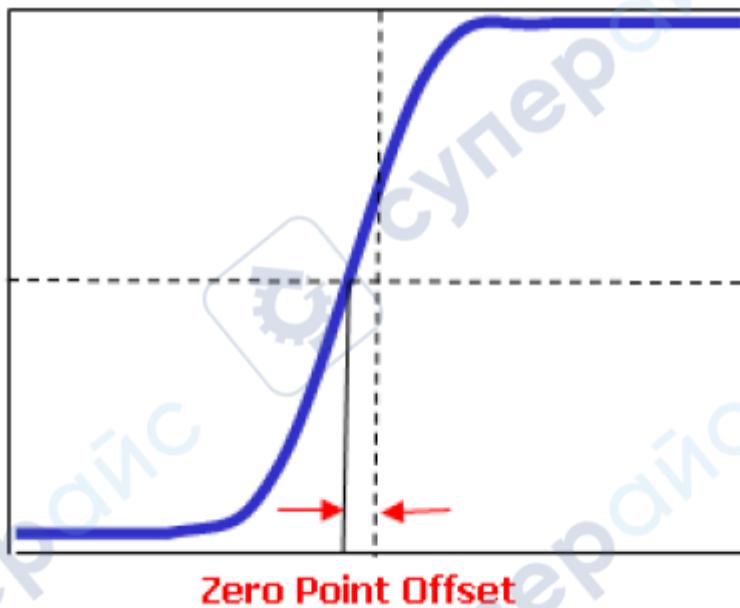

### 2.6.1 Технические характеристики

#### Смещение нулевой точки

Спецификация:  $\pm 0,5$  дел  $\times$  минимальный масштаб развертки по времени<sup>[1]</sup>

Примечание<sup>[1]</sup>: Минимальный масштаб развертки по времени — 5 нс/дел.

### 2.6.2 Схема подключения для испытания



Рисунок 2-6. Схема подключения для испытания смещения нулевой точки

### 2.6.3 Процедура испытания

1. Подключите активный сигнальный выход Fluke 9500B к каналу CH1 осциллографа через адаптер импеданса 50 Ом, как показано на рисунке выше.
2. Включите Fluke 9500B и установите его импеданс равным 50 Ом.
3. С помощью Fluke 9500B подайте сигнал с быстрым фронтом с временем нарастания 500 пс и амплитудой 1,2 В.
4. Настройте осциллограф:

1) Нажмите **CH1** в области вертикального управления (VERTICAL) на передней панели для включения CH1.

2) Нажмите **Probe**, чтобы установить коэффициент ослабления пробника «1X».

3) Поверните  VERTICAL SCALE чтобы установить вертикальную шкалу на 200 mV/div.

4) Поверните  HORIZONTAL SCALE чтобы установить горизонтальное положение на 5 ns/div.

5) Установите  HORIZONTAL POSITION и  VERTICAL POSITION соответственно, для правильной регулировки горизонтального и вертикального положения.

6) Установите  TRIGGER LEVEL установив его в середину экрана.

5. Наблюдайте экран осциллографа. Нажмите Cursor → Mode → Manual, чтобы включить ручной режим курсоров. С помощью ручных курсоров измерьте смещение нулевой точки и запишите результат измерения.

6. Подайте сигнал с быстрым фронтом с временем нарастания 500 пс и амплитудой 3 В.

7. Не изменяя остальные настройки осциллографа, установите вертикальный масштаб 500 mV/div.

8. Повторите шаг 5; измерьте смещение нулевой точки и запишите результат измерения.

9. Выключите канал CH1. Аналогичным способом выполните испытание канала CH2, CH3 и CH4, и запишите результаты.

#### 2.6.4 Форма записи результатов испытаний

Канал	Амплитуда сигнала с быстрым фронтом	Вертикальный масштаб	Результат испытания	Допуск	Соответствие
CH1	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2,5$ нс	
	3 Vpp	500 mV/div			
CH2	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2,5$ нс	
	3 Vpp	500 mV/div			
CH3	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2,5$ нс	
	3 Vpp	500 mV/div			
CH4	1.2 Vpp	200 mV/div			
	3 Vpp	500 mV/div			

Примечание <sup>[1]</sup>: Допуск =  $\pm 0,5$  дел  $\times$  минимальный масштаб развертки по времени; при этом минимальный масштаб развертки по времени составляет 5 нс/дел.